





Castel Porrona

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 308, n. 18.2; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 138; Repertorio Farinelli, 14.10; REPETTI 1833-1846, v. 4, p. 586; v. 6S, p. 200-201.

CASTELPORRONA

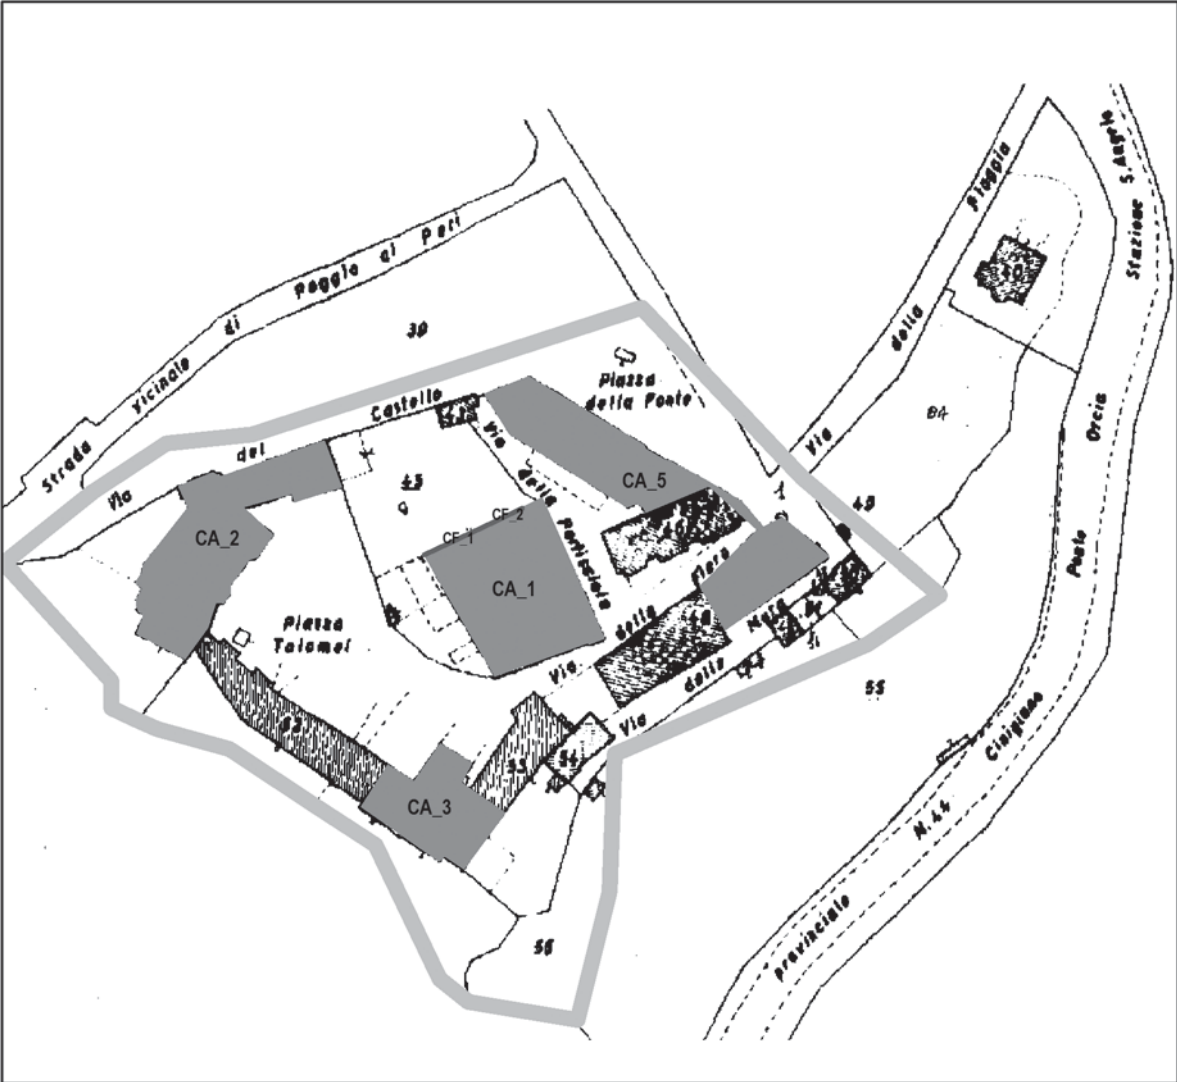

Castel Porrona

Sito 10112

Laura Torsellini

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Cinigiano

Località: Castel Porrona

Sigla: CPO

5 Complessi Architettonici

3 Corpi di Fabbrica

3 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10112

Sigla: CPO

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

'Palatium' residenziale al centro del borgo.

Descrizione:

Complesso costituito da cinque corpi di fabbrica, con il prospetto principale su Piazza de' Tolomei, orientato Nord Est - Sud Ovest. Attualmente il complesso è organizzato su un cortile interno, parzialmente porticato. Sede principale della struttura alberghiera del borgo.

Conservazione:

Discreto. Sono ben visibili cinque prospetti esterni, molto rimaneggiati e pesantemente restaurati con stilatura in cemento di giunti e letti.

Osservazioni:

Attualmente indagato solo il prospetto generale Nord-Ovest, su Piazza de' Tolomei che comprende i CF1 e 2. Schedato anche il prospetto generale Sud-Est, che comprende i CF1 e 3.

Corpo di fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10112

CA: 1

Sigla: CPO

Foglio catastale: 91

Particella: 45

Tipologia: Civile

Specificare: probabilmente il 'Palatium' del borgo

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale, alberghiera

Stato di conservazione: discreto, nonostante i rimaneggiamenti e il pesante restauro in cemento di giunti e letti.

PP Visibili: 3

Cronologia:

Anteriore a: CF2 e CF 4

Definizione:

Corpo principale del 'Palatium'.

Descrizione:

Corpo di fabbrica a pianta rettangolare con accesso in Piazza Tolomei.

Il prospetto su piazza Tolomei presenta numerose fasi di intervento, mentre quello laterale è quasi interamente in laterizi e sembra riferirsi principalmente ad una fase diversa da quelle rappresentate su quello principale. Si tratta del corpo di fabbrica più antico tra quelli che attualmente compongono il CA 1.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Altezza (sx): 7.7

Altezza (c): 6.9

Altezza (dx): 8.8

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 4

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli
orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre sbozzate
ciottoli fluviali
pietre sbozzate a squadro
conci squadrate (A)

Finitura:

assente
regolarizzata
spianata (A)

Note:

La prima fase medievale è caratterizzata da corsi orizzontali e paralleli di conci sbozzati e squadrate, con angolata in conci squadrate e spianati. La seconda fase medievale è costituita da corsi con orizzontamenti irregolari di conci sbozzati e ciottoli

fluviali, con un'angolata in conci squadrati e spianati.

Piano 1

Materiali:

Calcere, arenaria, trachite (fase 1, 2, 3)

DX:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Note:

Della feritoia si conserva solo lo stipite sinistro.

Piano 2

Materiali:

Calcere, arenaria, trachite (fase 2 e 3)

Piano 3

Materiali:

Calcere, arenaria, trachite (fase 2 e 3)

Note:

Si conservano due buche pontaiate tra le due finestre, in alto. Non si conservano aperture originali.

Corpo di fabbrica 2

Informazioni generali:

Sito: 10112

CA: 1

Sigla: CPO

Foglio catastale: 91

Particella: 45

Tipologia: Civile

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale, alberghiera

Stato di conservazione: scarso a causa dei numerosi interventi e del pesante restauro di giunti e letti.

PP Visibili: 1

Definizione:

edificio addossato al corpo principale del 'palatium', a Est del CF1

Cronologia:

Anteriore a: CF3

Posteriore a: CF2

Descrizione:

Edificio a pianta rettangolare, addossato al lato Est del corpo principale del 'palatium' (CF1). Molto rimaneggiato, presenta una parte di muratura di prima età moderna al centro tra i due piani. L'edificio è stato oggetto di numerosi rifacimenti e recentemente restaurato con una pesante stilatura a cemento di giunti e letti. L'unica apertura originale è tamponata e parzialmente visibile tra quelle che attualmente costituiscono l'accesso all'edificio.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest

Altezza (sx): 7.7

Altezza (c): 7.7

Altezza (dx): 7.7

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Note:

Relativamente a questo prospetto, a causa dei pesanti rimaneggiamenti, risulta difficile un'interpretazione delle fasi costruttive che l'hanno interessato.

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

ciottoli fluviali

Finitura:

regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Calcere, arenaria, trachite (fase 1)

C:

Fasi: 1

CDX:

Fasi: 1

Apertura: non determinabile, probabilmente un portino

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

Note:

La fase 1 del CF2 corrisponde alla fase 2 del CF1. L'apertura era probabilmente un portale, ma non è possibile stabilirlo con certezza, poiché si conserva solo una parte dell'arco in laterizi.

Piano 2

Materiali:

Calcere, arenaria, trachite (fase 1)

Note:

La fase 1 del CF2 corrisponde alla fase 3 del CF1. Non si conservano aperture medievali.

Corpo di fabbrica 4

Informazioni generali:

Sito: 10112

CA: 1

Sigla: CPO

Foglio catastale: 91

Particella: 45

Tipologia: Civile

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale, alberghiera

Stato di conservazione: scarso a causa dei numerosi interventi e del risarcimento in cemento di lesioni e interventi di manutenzione e restauro.

PP Visibili: 1

Definizione:

edificio addossato al corpo principale del 'palatium', a Sud-Est del CF1.

Cronologia:

Anteriore a:

Posteriore a: CF1

Descrizione:

Corpo di fabbrica difficilmente individuabile in pianta, che si addossa a Sud-Est al 'Palatium' originario, mentre a Sud gli si appoggia un ulteriore edificio. Presenta a Sud-Est un prospetto interamente in laterizi con quattro ampie finestre ad arco ribassato.

La ghiera degli archi è doppia: la più interna è composta di laterizi disposti di fascia per verticale, la più esterna da laterizi posti di testa per orizzontale; i laterizi degli archi sono tutti liscati.

Gli stipiti delle finestre invece sono costruiti 'a risparmio'.

Nel paramento in laterizi sono stati inseriti successivamente degli stemmi quadrangolari in arenaria quasi tutti asportati; l'unico che rimane è in pessimo stato di conservazione.

L'ultimo piano presenta quattro finestre moderne, reinserite in una muratura già post-medievale

Il piano terra ha quattro finestre rettangolari leggermente strombate, con cornice in laterizi, anch'esse reinserite in epoca recente.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Est

Altezza (sx): 9.0

Altezza (c): 9.3

Altezza (dx): 9.6

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 60.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Note:

Le indicazioni sulle finiture si riferiscono ai laterizi.

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Finitura:

regolarizzata

perfettamente spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Laterizi (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Laterizi (fase 1)

SX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

CSX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

CDX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

DX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

Piano 3

Materiali:

Laterizi (fase 1)

Complesso Architettonico 2



Informazioni generali:

Sito: 10112

Sigla: CPO

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Residenziale, alberghiera

Definizione:

Cassero senese, a Nord-Est del borgo.

Descrizione:

Complesso di almeno sei edifici addossati gli uni agli altri a formare un agglomerato a pianta sub-rettangolare. Le relazioni di appoggio tra i diversi edifici erano visibili prima dell'intervento di restauro che ha interessato l'intero complesso architettonico, ma restano comunque individuabili.

In origine questo complesso architettonico era probabilmente il cassero del castello, con funzioni militari e residenziali (CF1 e 2).

Nel corso del tempo ai due corpi di fabbrica originari si sono aggiunti altri.

Attualmente è in fase di pesante restauro, destinato ad ospitare appartamenti per il complesso alberghiero del castello.

Il corpo di fabbrica originario (CF1) ha pianta quadrangolare e una grande scarpa che prospetta su piazza Tolomei, coronata da un cordolo toroidale.

Sul lato Sud gli si addossa il CF 5, all'interno del quale rimangono, per adesso, visibili la scarpa e il cordolo del CF1.

Sul lato Nord gli si addossa il CF3, e parte del CF2: un avancorpo in laterizi su beccatelli e archetti, decorato con stemmi e munito di caditoie.

Sul prospetto principale, sulla piazza Tolomei, si aprono 5 finestre, due delle quali tamponate.

Le aperture tamponate presentano una cornice a tutto sesto in laterizi. Le altre sono recenti.

Gli altri corpi di fabbrica presentano sulla piazza solo aperture recenti, alcune in evidente stile neo-gotico.

Conservazione:

Lo stato di conservazione era discreto, con le muraure esterne pesantemente restaurate con stilatura in cemento di giunti e letti.

Attualmente in restauro negli ambienti interni rischia di perdere totalmente la leggibilità interna dei rapporti di appoggio tra i diversi corpi di fabbrica.

Complesso Architettonico 3



Informazioni generali:

Sito: 10112

Sigla: CPO

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Religiosa

Definizione:

Chiesa di San Donato a Porrone.

Descrizione:

Edificio a pianta rettangolare, con due transetti costruiti in un secondo momento e abside semicircolare che fa parte delle mura di cinta del borgo.

La chiesa è completamente intonacata all'interno e presenta ampi tratti intonacati anche sui prospetti esterni.

I tratti di muratura ancora visibili si presentano molto rimaneggiati, con pochi residui della muratura più antica in conci di arenaria squadrati e spianati, ma molto erosi.

Il portale, al centro della facciata presenta stipiti in conci di arenaria squadrati e spianati, con doppio architrave, reinserito, e un arco a tutto sesto su mensole concave.

Le aperture della fiancata destra non sono originali, così come la porta del transetto destro.

L'edificio che costituisce attualmente il transetto sinistro della chiesa ospitava fino al 2004 un ossario nel piano interrato.

Conservazione:

Lo stato di conservazione è piuttosto scarso, a causa dei numerosissimi interventi subiti.

Anche la visibilità è scarsa, a causa delle estese porzioni di muratura ancora coperte da intonaco o dall'arriccio superstiti.

Osservazioni:

Recentemente nella muratura dell'abside fortificata è stata aperta una grande porta d'accesso sbancando completamente la muratura originaria.

Complesso Architettonico 5



Informazioni generali:

Sito: 10112

Sigla: CPO

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Mura di cinta con porta d'accesso, a Sud-Est del borgo.

Descrizione:

Tratto della cinta muraria con la porta di accesso al castello.

La porta è quasi completamente reinserita, mentre sia l'edificio a destra della porta che quello alla sua sinistra conservano porzioni della muratura originaria.

L'intero complesso architettonico ha subito un restauro storico che ha riempito i giunti e i letti con malta grossolana giallastra e frammenti di laterizi.

Il tratto di cinta muraria a destra della porta (CF1) presenta anche una 'cerniera' in conci di arenaria che sottolinea un cambio di direzione del filo esterno della muratura.

Tutte le aperture presenti nell'intero complesso sono recenti e non ci sono tracce di aperture medievali.

Conservazione:

Lo stato di conservazione è scarso, a causa dei pesanti interventi subiti che hanno previsto numerose superfetazioni e isolato la muratura originale, impedendo la leggibilità dei rapporti stratigrafici di dettaglio.