



Roccalbegna

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 365, n. 47.1; COLLAVINI 1998, pp. 68n, 172n, 322-323, 347, 362, 389, 392, 394, 459-460, 463, 470, 477-478, 530, 540; CORRIDORI 1975; CORRIDORI 2004, p. 257-267; FRANCOVICH *et al.* 2002, p. 44; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 148-149; LIBERATI 1937; REDON 1994, pp. 179-185; REPETTI 1833-1846, v. 1, p. 60-61; v. 4, p. 781-785; v. 5, p. 635; v. 6S, p. 217; Repertorio Farinelli, 36.01; WICKHAM, FENTRESS 2002, pp. 261, 271.

Roccalbegna

Sito 10102

Chiara Marcotulli

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Roccalbegna

Località: Roccalbegna

Sigla: RAB

15 Complessi Architettonici

29 Corpi di Fabbrica

62 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Militare, residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Tratto della cinta muraria ed edifici d'abitazione addossati ad essa.

Descrizione:

Tratto della cinta muraria nella parte Sud del sito, con addossati edifici di abitazione.

Il complesso architettonico è costituito da due corpi di fabbrica: la cinta muraria, visibile sul lato Sud, e le strutture sovrapposte (dette il "Palazzaccio"), visibili su via del Palazzaccio a Nord. Ne risulta che la funzione originaria era quindi duplice: militare e residenziale.

L'intero complesso ha subito recenti interventi di ristrutturazione, soprattutto il consolidamento di giunti e letti e un limitato rialzamento (tutto il lato Sud e la parte Nord dell'interno), che però non hanno alterato sostanzialmente l'aspetto originario.

Conservazione:

Buono

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 1

Foglio catastale: 67/A

Particella: 339, 340, 342

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: Mura urbane

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 1

Definizione:

Tratto di mura meridionali del borgo.

Descrizione:

Corpo di fabbrica costituito da una porzione delle mura meridionali del borgo, che si estende su tre particelle catastali.

Si conserva un'unica apertura medievale (un portellino architravato), sul limite sinistro del PP1. Le fasi post-medievali riguardano il rialzamento e le aperture posti nella parte sommitale del prospetto visibile.

Cronologia:

Anteriore a: CF2

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 10.00

Altezza (c): 9.10

Altezza (dx): 8.80

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 75.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

pietre sbazzate (A)

pietre sbazzate a squadra (A)

conci squadrate (A)

Finitura:

assente

regolarizzata

regolarizzata (A)

spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Calcere, arenaria (fase 1)

SX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

Il portale (tamponato) ha stipiti in calcare squadrato e sbizzato a squadro, spianati e architrave in arenaria. La soglia non si è conservata.

Piano 2**Materiali:**

Calcere (fase 1)

Corpo di Fabbrica 2**Informazioni generali:**

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 1

Foglio catastale: 67/A

Particella: 339

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale e difensiva

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 3

Definizione:

Abitazioni annesse alla cinta muraria del borgo.

Descrizione:

Il corpo di fabbrica è costituito da un edificio civile che si appoggia al prospetto interno della cinta muraria.

La fase medievale si trova in un buono stato di conservazione, nonostante il consolidamento di giunti e letti.

Nessuno dei prospetti conserva aperture medievali. Nell'angolo Nord del corpo di fabbrica (tra il PP1 e il PP2) l'edificio è stato ampliato in epoca post-medievale, creando un passaggio coperto sotto il quale è attualmente visibile il PP1.

Prospetto Particolare 1

**Informazioni generali:**

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 3.60

Altezza (c): 3.20

Altezza (dx): 2.20

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbizzate a squadro (A)

Finitura:

assente

assente (A)

regolarizzata (A)

Note:

Nell'angolata sinistra alcuni conci sono privi di finitura, altri sono regolarizzati.

Piano 1**Materiali:**

Calcere (fase 1)

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:**Orientamento:** Nord**Altezza (sx):** 5.40**Altezza (c):** 5.60**Altezza (dx):** 6.40**Piani:** 2**Piani medievali:** 2**Fasi:** 4**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 90.0**% stratigrafia medievale:** 60.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Sì**Affidabilità:** 3**Aree intonacate:** No**Murature medievali:**Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

Finitura:

assente

assente **(A)**

regolarizzata

regolarizzata **(A)****Note:**

il prospetto conserva una fila di buche pontate in ciascun piano.

Piano 1**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 2**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Prospetto Particolare 3**Orientamento:** Est**Altezza (sx):** 7.50**Altezza (c):** 7.50**Altezza (dx):** 7.50**Piani:** 2**Piani medievali:** 2**Fasi:** 3**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 90.0**% stratigrafia medievale:** 75.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Parziale**Affidabilità:** 3**Aree intonacate:** No**Murature medievali:**Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre spaccate **(A)**

pietre sbazzate

pietre sbazzate **(A)**Finitura:

assente

assente **(A)**

regolarizzata

regolarizzata **(A)****Piano 1****Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 2**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Informazioni generali:

Complesso Architettonico 2

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Tratto della cinta muraria e porta di accesso nella parte sud-Ovest del borgo, tra via S. Caterina e Vicolo Chiuso

Descrizione:

Complesso architettonico comprensivo di quattro corpi di fabbrica: alcuni tratti delle mura urbiche e porta di accesso al borgo, ben conservati anche se non del tutto leggibile a causa del consolidamento di giunti e letti.

Su una porzione delle mura (al centro del complesso architettonico) è stata edificata un'abitazione, attualmente intonacata, tranne la base del prospetto sud, in cui è visibile un paramento murario analogo a quello delle mura.

Il rivestimento del CF3 (uno dei setti murari della cinta) non consente di verificare il rapporto stratigrafico con il CF2 (porta), che è a sua volta successivo al CF1.

La porta si trova in una posizione avanzata rispetto alle mura, aggettante verso l'esterno.

Conservazione:

Buona nella parte Ovest, mediocre relativamente ai CF2, 3, 4.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 2

Foglio catastale: 67/A

Particella: 214

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: Mura urbiche

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Monumentale

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 2

Definizione:

Tratto di cinta muraria situato nell'area centro-meridionale del sito.

Descrizione:

Il setto murario non ha subito trasformazioni significative, né l'addossamento di strutture successive.


Si conservano una feritoia (attualmente posta a quota alquanto ridotta) sul PP1 e due file di buche pontate e un portalino. Quest'ultimo elemento con ogni probabilità appartiene ad una fase successiva al primo impianto ed è attualmente tamponato.

Le mura non conservano la quota originaria: la parte sommitale è in crollo.

Cronologia:

Anteriore a: CF2

Prospetto Particolare 1

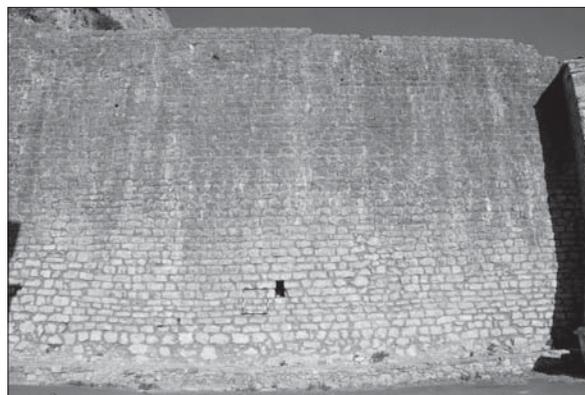

Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 8.30

Altezza (c): 7.90

Altezza (dx): 7.70

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 75.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

pietre sbozzate a squadro (A)

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata (A)

Note:

I riferimenti alle finiture della voce "angolata" riguardano gli stipiti della feritoia.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

CDX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcare (fase 1)

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 6.00

Altezza (c): 5.70

Altezza (dx): 5.30

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 80.0

Complessità stratigrafica: 1

Affidabilità: 3

Restauro giunti e letti: Sì

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro **(A)**

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontaie, risega di fondazione

Materiali:

Calcare (fase 1)

MSX:

Fasi: 2

Apertura: Portalino

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

CSX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

Gli stipiti del portalino tamponato hanno conci squadrati e l'architrave è sorretto da mensole. I conci degli stipiti della feritoia sono sbazzati a squadro.

Piano 2

Informazioni generali:

Buche pontaie

Materiali:

Calcare (fase 1)

Corpo di Fabbrica 2

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 2

Foglio catastale: 67/A

Particella: ad Ovest di 214

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: Porta delle mura urbiche

Funzione originaria: Porta urbana

Funzione attuale: Accesso monumentale

Stato di conservazione: Restauri e rifacimenti della scarpa.

PP Visibili: 5

Definizione:

Porta fortificata detta "Maremmana".

Descrizione:

Porta urbana nell'area a Sud del sito, detta per questo "porta Maremmana". La porta è costituita all'esterno (PP1) da un fornice in conci squadrati di calcare con intradosso a tutto sesto ed estradosso leggermente sestiacuto, forse molto tardo; a questo prospetto è stata anche addossata una scarpa.

Il prospetto interno (PP2) conserva invece un arco ribassato in laterizi, post-medievale come la muratura contigua, e soltanto un'angolata (o più probabilmente lo stipite sinistro del fornice originario) nella parte sinistra.

Cronologia:

Posteriore a: CF1

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 6.80

Altezza (dx): 6.60

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

conci squadrate (A)

Finitura:

bugnata (A)

regolarizzata

regolarizzata (A)

spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Calcere (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Fornice

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

Note:

Solo la ghiera dell'arco (con conci di calcare spianati ed erosi, poggianti su mensole) è medievale, anche se molto tarda, mentre gli stipiti (in laterizio) sono di Ricostruzione, forse pertinenti al restauro della scarpa.

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 6.50

Altezza (dx): 6.10

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Affidabilità: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

conci squadrate (A)

Finitura:

bugnata (A)

regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Calcere (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcere (fase 1)

Prospetto Particolare 3

Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 6.80

Altezza (dx): 6.80

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

conci squadrate (A)

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Finitura:

bugnata (A)

assente

regolarizzata

regolarizzata (A)

Note:

Della fase 1 si conservano il paramento e l'angolata fino a metà del piano 2.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Corpo di Fabbrica 3

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 2

Foglio catastale: 67/A

Particella: 214

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: Mura urbiche

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre (in gran parte intonacato)

PP Visibili: 1

Definizione:

Tratto di cinta muraria

Descrizione:

Tratto della cinta muraria nella parte centrale del CA2, su cui insiste un edificio di abitazione.

Il corpo di fabbrica è quasi completamente intonacato: è risparmiata la base del prospetto Sud tranne il punto di contatto col CF2.

Il paramento murario osservabile appare tuttavia del tutto analogo a quello del PP1 del CF1, consentendo di ipotizzare anche per questo corpo di fabbrica l'antiorità rispetto alla porta CF2, almeno nella redazione conservata di quest'ultima.

Prospetto Particolare 1

Roccalbegna



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 1.50

Altezza (c): 1.80

Altezza (dx): 1.90

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 10.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

Finitura:

regolarizzata

Note:

Le misure si riferiscono alla parte non intonacata.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Corpo di Fabbrica 4

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 2

Foglio catastale: 67/A

Particella: 250

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: Mura urbiche

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Rudere

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 1

Definizione:

Tratto di mura urbiche.

Descrizione:

Tratto di mura nella parte Est del CA2, il cui unico prospetto visibile (Sud) non è rilevabile a causa della vegetazione e della distanza dal punto di osservazione.

Sono comunque riconoscibili interventi post-medievali, soprattutto nella parte sommitale del paramento.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 60.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro

Finitura:

regolarizzata

Note:

La base del prospetto non è accessibile, pertanto non è possibile effettuare misurazioni.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

Complesso Architettonico 3

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via dei Contenti e via della Madonna, nella parte Ovest dell'abitato.

Descrizione:

Isolato urbano di forma stretta e allungata compreso fra le vie ortogonali di via dei Contenti, via della Madonna, via delle Mura e via XXIV Maggio, localizzato nei pressi delle mura e della "porta Maremmana" (CA2).

Comprende due soli corpi di fabbrica che conservano fasi medievali.

Conservazione:

Il complesso architettonico è parzialmente intonacato e le murature a vista sono consolidate in giunti e letti.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 3

Foglio catastale: 67/A

Particella: 185

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazioni

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio civile con ingresso in via delle Mura n° 6.

Descrizione:

Edificio con ingresso su via delle Mura, servito da un profferlo in pietra, elevato per tre piani fuori terra. La struttura conserva resti di murature medievali su entrambi i prospetti visibili, ma nessuna apertura relativa a queste fasi, salvo le tracce di due probabili stipiti al centro del piano 1. Pur essendo il CF1 adiacente al CF2, non è possibile determinarne i rapporti a causa di interventi recenti.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 5.70

Altezza (c): 7.60

Altezza (dx): 9.00

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadra

Finitura:

regolarizzata

Note:

La scarsa affidabilità del prospetto è dovuta ai pesanti interventi di restauro dei giunti e dei letti.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

C:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Intradosso: Architrave


Estradosso: Architrave

Note:

Si conserva un'esigua porzione di paramento murario a causa dell'addossamento del profferlo in epoca post-medievale.

Il portale ad arco sulla destra sembra frutto di un rimontaggio.

Prospetto Particolare 2

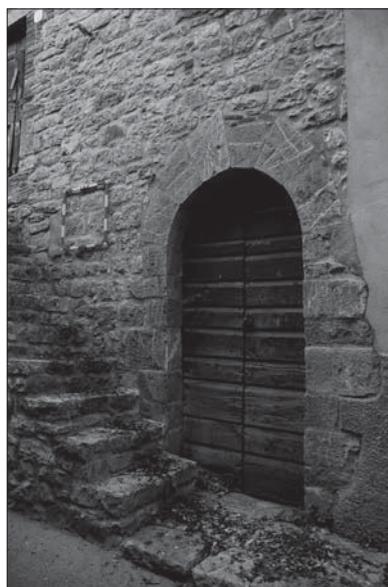

Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 6.50

Altezza (c): 6.90

Altezza (dx): 7.20

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate (A)

pietre sbazzate a squadra (A)

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata (A)

Note:

La scarsa affidabilità del prospetto è dovuta ai pesanti interventi di restauro dei giunti e dei letti.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Note:

Si conserva una porzione di paramento medievale di circa 15 corsi.

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 3

Foglio catastale: 67/A

Particella: 188

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazioni

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio civile tra Via della Madonna e Via dei Contenti.

Descrizione:


Edificio civile con due prospetti visibili: uno, con tracce di murature medievali ma privo di aperture relative ad esse, affacciato su via dei Contenti, l'altro completamente di epoca moderna su via della Madonna (ai n°16 e 28).

Sul PP1 si rileva solo una stretta fascia di muratura medievale al piano 1, ma con pesanti ritocchi di epoca recente. Tutte le aperture oggi visibili sono moderne.

Osservazioni:

È adiacente al CF1 ma i rapporti stratigrafici non sono verificabili a causa degli interventi recenti.

Prospetto Particolare 1

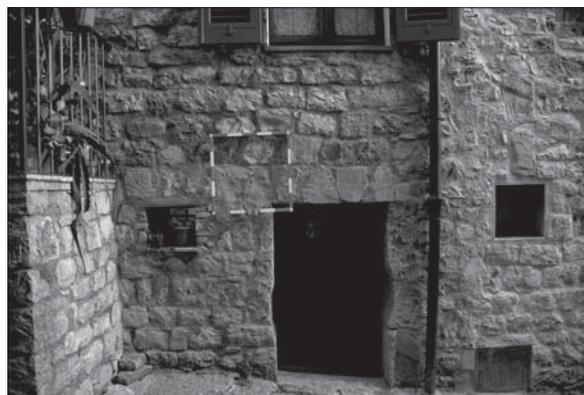

Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 5.80

Altezza (c): 7.20

Altezza (dx): 7.40

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 25.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

Finitura:

regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Note:

Si conservano solo quindici corsi in basso a destra.

Complesso Architettonico 4

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Religiosa

Definizione:

Isolato urbano comprendente la chiesa di S. Pietro, localizzata nella parte centrale del borgo.

Descrizione:

Isolato urbano, orientato Est-Ovest, localizzato fra via delle Balze e via delle Campane, comprendente la chiesa di S. Pietro (CF1), alla cui parete di fondo sono stati successivamente addossate la scarsella (CF2, a Sud) e la sacrestia (CF3, a Nord). La chiesa è orientata Est-Ovest e la facciata si trova su piazza Marconi.

Conservazione:

buona

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 4

Foglio catastale: 67/A

Particella: A

Sigla: RAB

Tipologia: Religiosa

Specificare: Pieve

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Religiosa

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 3

Definizione:

Pieve dei Santi Pietro e Paolo.

Descrizione:

Il CF1 individua l'aula, orientata Est-Ovest e localizzata tra via delle Campane e via della Balza, con facciata su piazza Marconi.

L'area absidale è il risultato dell'aggiunta di due corpi di fabbrica post-medievali.

Il portale in facciata (PP1) è aggettante, con timpano e sormontato da un rosone presumibilmente reinserito (sono presenti zeppe in laterizio).

Il PP2 conserva due monofore trilobate, restaurate; il PP3 ha un portalino.

Osservazioni:

Le pareti e le aperture sono vistosamente fuori piombo e fuori asse a causa di cedimenti strutturali avvenuti già in corso d'opera. Per lo stesso motivo si deve essere resa necessaria la scarpa sul PP3.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 11.00

Altezza (c): 12.80

Altezza (dx): 11.70

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 80.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadriati

conci squadriati (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

La fase 2 è riferibile ad un restauro di epoca medievale, legato al crollo e ricostruzione del rosone, probabilmente ancora in corso d'opera.

Piano 1

Materiali:

Calcere (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portale

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A tutto sesto

Note:

Il portale ha sia un arco a tutto sesto racchiuso dal timpano, sia un architrave.

L'aggetto è composto alternativamente da pilastri e colonne tortili, che proseguono nell'archivolto

Piano 2

Materiali:

Calcare (fasi 1 e 2)

C:

Fasi: 2, 3

Apertura: Rosone

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 12.30

Altezza (c): 11.00

Altezza (dx): 11.00

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 90.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

spianata **(A)**

Note:

La leggibilità del prospetto è molto compromessa dal consolidamento rifluente di giunti e letti: non è possibile stabilire la lavorazione dei conci né se vi siano ricostruzioni e restauri.

Già in costruzione si devono essere presentati problemi statici, evidenti da una crepa-aggancio a circa metà del prospetto e dalle aperture fuori asse.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

MSX:

Fasi: 1, 2

Apertura: Finestra

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

MDX:

Fasi: 1, 2

Apertura: Finestra

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

Note:

Entrambe le finestre hanno cornice trilobata all'interno dell'arco. La finestra di sinistra non conserva l'arco ma solo la trilobatura.

Prospetto Particolare 3



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 12.40

Altezza (c): 11.50

Altezza (dx): 11.40

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata
spianata (A)

Note:

Nel paramento medievale sono impiegati frammenti di laterizio come zeppe

Piano 1

Materiali:

Calcere, laterizi (zeppature) (fase 1)

MDX:

Fasi: 1

Apertura: Portalino

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

Note:

Il portalino ha un architrave interno (ora spezzato ma consolidato in posto) e lunetta. Gli stipiti sono sagomati a "L" verso l'interno ed i conci sono spianati a lama.

Piano 2

Materiali:

Calcere, laterizi (zeppature)

C:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

MDX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Note:

Delle due aperture (forse le monofore originali) restano tracce dell'asportazione e successivo tamponamento in muratura: non è possibile determinarne la morfologia.

Complesso Architettonico 5

Roccalbegna

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via dell'Amore e via delle Scuole.

Descrizione:

Isolato urbano di forma stretta e allungata, orientato Nord-Sud, localizzato tra via dell'Amore e via delle Scuole.

Il complesso sorge a Sud della chiesa di S. Pietro, ed è disposto ortogonalmente rispetto ad essa e alla cinta muraria (CA4).

Conserva tracce di murature medievali soltanto in un corpo di fabbrica, collegato al perimetrale Sud della chiesa stessa da un passaggio voltato.

Conservazione:

Mediocre

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 5

Foglio catastale: 67/A

Particella: 239

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazioni

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale situato tra Via dell'Amore n° 2 e Via della Balza n° 4.

Descrizione:

L'edificio ha due accessi, da via dell'Amore e da via della Balza, quest'ultimo sotto il volto (post-medievale) che insiste sia su questo corpo di fabbrica sia sulla parete Sud della chiesa di S. Pietro.

Il prospetto Nord (PP1) è poco leggibile a causa dei resti di intonaco e del degrado superficiale ma conserva un'apertura medievale; in quello Est (PP2) restano lacerti di paramenti murari medievali.

Il collegamento con la pieve, anche se post-medievale, potrebbe far supporre una funzione ecclesiastica di questo corpo di fabbrica.



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Est

Altezza (sx): 6.70

Altezza (c): 6.00

Altezza (dx): 5.20

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate **(A)**

conci squadrati **(A)**

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

Note:

La fase 2 è relativa all'apertura di due finestre in laterizi, successivamente tamponate in fase 3 per l'apertura di due nuove finestre.

Piano 1

Materiali:

Calcere, laterizi (zeppature) (fase 1)

MDX:

Fasi: 1

Apertura: Portalino

Note:

Del portalino si conservano sette conci dello stipite sinistro e tre del destro

Piano 2

Materiali:

Calcere, laterizi (zeppature) (fase 1)

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 3.40

Altezza (c): 3.40

Altezza (dx): 3.40

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

conci squadrati **(A)**

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Finitura:

regolarizzata

spianata **(A)**

Note:

Il prospetto corrisponde al solo piano 2 del PP1.

Piano 1

Materiali:

Calcare, laterizi (zeppature) (fase 1)

DX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

Note:

La visibilità dell'intradosso del portale è compromessa dalla trasformazione dell'apertura in fase 2 (post-medievale); sullo stipite destro si appoggia, in parte in rottura, l'arco del passaggio voltato; anche gli stipiti non sono completi.

Complesso Architettonico 6

Roccalbegna

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via del Forno e via della Balza.

Descrizione:

Isolato urbano nella parte centro-meridionale del borgo; l'isolato ha una forma a cuneo, con la punta verso la chiesa di S. Pietro: questa morfologia sembra dovuta a una funzione di raccordo tra gli isolati ad Ovest (orientati Nord-Sud ortogonalmente) e quelli nella parte est. Nel CA6 si trovano due edifici con resti di fasi edilizie medievali, più consistenti nel CF1.

Conservazione:

media

Osservazioni:

Non è possibile stabilire i rapporti tra il CF1 e 2 poiché le fasi medievali di entrambi non sono in continuità fisica.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 6

Foglio catastale: 67/A

Particella: 185

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazioni

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 3

Definizione:

Edificio residenziale situato all'angolo tra Via delle Mura e via del Forno.

Descrizione:

Edificio all'estremità Sud del CA6, affacciato sulle vie delle Mura (n° 9), della Balza e del Forno (n° 40). Resti di una fase edilizia medievale si trovano sui prospetti Sud e Ovest, mentre quello Est è intonacato; il prospetto Sud (PP1) conserva un portale e una buona porzione di muratura, mentre quello Ovest (PP2) è meno leggibile a causa dell'addossamento post-medievale di una scarpa di sostegno.

Osservazioni:

Non è possibile stabilire i rapporti tra il CF 1 e 2 poiché le fasi medievali di entrambi non sono in continuità fisica.



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 6.90

Altezza (c): 6.90

Altezza (dx): 6.80

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 25.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Calcare, laterizi (zeppature) (fase 1)

MSX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

Note:

Lo stipite sinistro del portale potrebbe essere ricostruito in fase 2 (post-medievale).

I conci sono spianati a lama piana.

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 6.60

Altezza (c): 7.20

Altezza (dx): 6.90

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 75.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

Finitura:

regolarizzata

Note:

Il grado di conservazione della fase medievale è scarso. L'appoggio della scarpa (post-medievale) oblitera la fascia in angolo a destra.

Piano 1

Informazioni generali:

Buca pontaia

Materiali:

Calcare (fase 1)

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 6

Foglio catastale: 67/A

Particella: 272

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Pessimo

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale posto in via del Forno n° 3.

Descrizione:

Edificio di tre piani con accesso da via del Forno n° 3; di esso sono visibili due prospetti: quello di entrata (PP1) e anche quello opposto, su via della Balza, completamente intonacato.

Sul PP1 i resti di muratura medievale si limitano ad alcuni conci degli stipiti del portale e cinque conci dell'angolata destra. Il resto della muratura è con conci di calcare sbozzati e spaccati, disposti per corsi orizzontali e paralleli ma con alta occorrenza di zeppe in laterizio.

Tutte le aperture in uso sono di epoca post-medievale.

Osservazioni:

Non sono definibili i rapporti stratigrafici tra le fasi medievali di CF1 e CF2.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 7.80

Altezza (c): 8.10

Altezza (dx): 8.50

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 5.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro **(A)**

conci squadrate **(A)**

Finitura:

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

Note:

Alla fase 1 appartengono i resti degli stipiti del portale e alcuni conci dell'angolata destra.

Piano 1

Materiali:

Calcare, laterizi (rari) (fase 1)

SX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Note:

Il portale conserva soltanto alcuni conci degli stipiti (larghezza 1m). Resta dubbia l'attribuzione della muratura tra il portale e l'angolata destra.

Complesso Architettonico 7

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Residenziale, produttiva

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via del Poggiolo, via degli Ortacci e via delle Casacce

Descrizione:

Isolato urbano di forma poligonale situato nell'area sopraelevata ad Est del borgo.

Il CA7 conserva evidenze medievali, sia murature sia aperture, in due corpi di fabbrica, uno dei quali (CF2) comunemente conosciuto come "Palazzo della Lana", posto dietro l'area absidale della chiesa di S. Pietro (CA4). Quest'ultimo particolare, unito alla presenza di grandi portali al piano 1 del CF1, potrebbe far ipotizzare una funzione anche artigianale e produttiva del complesso architettonico.

Conservazione:

Mediocre il CF1, pessimo il CF2

Osservazioni:

A causa del limite poco netto col CF2, della tessitura muraria grossomodo analoga e della disposizione delle aperture, potrebbe trattarsi di un corpo di fabbrica unico.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 7

Foglio catastale: 67/A

Particella: 320

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale/disabitato

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale tra via del Poggiolo e Via degli Ortacci.

Descrizione:

Edificio all'angolo tra via del Poggiolo e via degli Ortacci; presenta due prospetti visibili, entrambi con tracce di fasi edilizie medievali.

Il corpo di fabbrica è addossato al CF2 (cosiddetto "Palazzo della Lana"), anche se il limite non è netto a causa delle stilature in cemento.

Sul PP2 è addossato un profferlo post-medievale.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 4.30

Altezza (c): 4.80

Altezza (dx): 4.80

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Calcere, laterizi (rari) (fase 1)

MSX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

DX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

Note:

Entrambi i portali hanno la stessa ampiezza (m 1.5) e imposte oblique (con conci sagomati a cuneo). I primi due conci dell'arco a MSX sono più grandi degli altri.

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 6.20

Altezza (c): 5.50

Altezza (dx): 4.30

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 85.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate **(A)**

Finitura:

assente

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Note:

Si conservano porzioni molto limitate di murature medievali al piano 1 (angolata o stipite) e al piano 2.

Piano 1

Materiali:

Calcere, laterizi (rari) (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcere, laterizi (rari) (fase 1)

Corpo di Fabbrica 2

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 7

Foglio catastale: 67/A

Particella: 319

Sigla: RAB

Tipologia: Civile, produttiva

Specificare: Palazzo della Lana

Funzione originaria: Produttiva, residenziale

Funzione attuale: Residenziale/abbandonato

Stato di conservazione: Pessimo

PP Visibili: 1

Definizione:

Edificio residenziale noto come *Palazzo della Lana*.

Descrizione:

Edificio con accesso su via del Poggiolo al n° 17.

Non sono ben visibili i limiti con il CF1 a causa di estesi interventi di epoche successive.

Della fase medievale si conservano il portale, con architrave inciso e imposte con protomi zoomorfe, e scarsissime porzioni di muratura.

Dagli stemmi relativi all'arte dei cuoiai (stemma di Siena, cesoie e fuso) incisi sull'architrave e dalle protomi animali, forse ovini, deriva il nome dell'edificio.



Note:

Il portale di fase 1 conserva pochi conci di entrambi gli stipiti (larghezza m 1.7); l'architrave reca inciso lo stemma senese al centro, circondato dalle insegne dei cuoi.

Le mensole hanno protomi ovine. Il portalino ha una finitura a lama dentata (martellina), non riscontrata altrove.

Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 5.30

Altezza (c): 5.60

Altezza (dx): 5.90

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 5

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 8.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro **(A)**

conci squadrate **(A)**

Finitura:

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

Note:

Sia il portalino di fase 2 sia gli stipiti del portale di fase 1 sono immersi in una muratura molto dubbia.

Non è rilevabile la tipologia di messa in opera.

Piano 1

Materiali:

Calcere (fase 1); travertino (fase 2)

SX:

Fasi: 2, 3, 4, 5

Apertura: Portalino

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

CSX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Complesso Architettonico 8

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Complesso di edifici civili situato all'estremità Est del borgo.

Descrizione:

Isolato urbano di forma poligonale situato all'estremità orientale del borgo abitato, in parte addossato alle mura di cinta. È delimitato, verso l'interno dell'abitato, da via degli Ortacci.

Il Complesso Architettonico conserva un solo edificio con tracce delle fasi edilizie medievali, comunemente identificato come Palazzo del Comune.

Lo stato conservativo è, nel complesso, buono anche se con evidenti segni di rimaneggiamenti post-medievali, soprattutto nella fascia sommitale del CF1 (aperture, angolata profferlo).

Conservazione:

Buona.

Osservazioni:

Tracce sicure di muratura medievale sono visibili sul CF1, sul prospetto Ovest del corpo di fabbrica contiguo ad esso si segnalano brevi lacerti di paramento murario medievale ma con grado di affidabilità minore.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 8

Foglio catastale: 67/A

Particella: 369

Tipologia: Civile

Specificare: Palazzo Comunale

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

PP Visibili: 1

Definizione:

Edificio residenziale tradizionalmente identificato col Palazzo del Comune.

Descrizione:

Edificio di abitazione tradizionalmente identificato col Palazzo del Comune, oggi adibito ad uso abitativo privato, con ingresso in via degli Ortacci.

La muratura medievale si trova in un buono stato di conservazione, anche se con evidenti rimaneggiamenti nella zona centrale e destra dell'unico prospetto visibile (PP1). Sono ricostruiti anche i coronamenti delle aperture.

Il profferlo di accesso attuale è di epoca post-medievale, così come la porta.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 6.30

Altezza (c): 5.20

Altezza (dx): 3.50

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro
conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata (A)

spianata (A)

Note:

Le altezze centrale e destra sono rilevate dalla cima del profferlo che è addossata al prospetto.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

SX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portale

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A tutto sesto

Note:

La parte sinistra del portale è rimontata in epoca post-medievale (ghiera e stipite). L'apertura mantiene la sua funzione anche nella fase attuale di vita dell'edificio.

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

MSX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Finestra

Note:

La finestra manca del coronamento; le imposte hanno il profilo interno obliquo e forse in origine era architravata.

Complesso Architettonico 9

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via dei Risorti e via Garibaldi.

Descrizione:

Isolato situato nella parte centro-settentrionale del borgo, allineato Nord-Sud come la maggior parte dei complessi del sito e delimitato dalla viabilità ortogonale: via dei Risorti, via Garibaldi e piazza Marconi. Conserva tracce di fasi di vita medievali (un arco) soltanto in un corpo di fabbrica.

Conservazione:

Scarsa.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 9

Foglio catastale: 67/A

Particella: 223

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale con accesso da via dei Risorti.

Descrizione:

Edificio con accesso su via dei Risorti al n° 16; il fronte su questa strada, che si eleva per tre piani, è anche l'unico prospetto che conservi lacerti di muratura medievale.

Il prospetto è reso poco leggibile dagli interventi successivi: resti di un portale al piano 1 (al n° civico 8) e di una piccola finestra al piano 2, sulla destra.



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 8.00

Altezza (c): 7.90

Altezza (dx): 7.70

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 60.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

pietre sbozzate a squadra **(A)**

conci squadrate **(A)**

Finitura:

assente

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

Piano 1

Materiali:

Calcare, laterizi (rari) (fase 1)

CSX:

Fasi: 1

Apertura: Portalino

Note:

Del portale (largo 87 cm) si conservano solo otto conci di entrambi gli stipiti e resti esigui della muratura dei fianchi.

Piano 2

Materiali:

Calcare, laterizi (rari) (fase 1)

DX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Note:

Della finestra si conservano solo quattro conci dello stipite sinistro.

Piano 3

Materiali:

Calcare, laterizi (rari) (fase 1)

Complesso Architettonico 10

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via degli Archi e via Garibaldi.

Descrizione:

Isolato urbano situato nella parte Nord del borgo, di forma stretta e allungata, con andamento Nord-Sud fra la viabilità ortogonale di via degli Archi, via Garibaldi e via dei Torrioni.

Conserva resti di murature medievali in due corpi di fabbrica e un arco risparmiato dall'intonaco nell'edificio d'angolo di via dei Torrioni (non schedato).

Conservazione:

Mediocre.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 10

Foglio catastale: 67/A

Particella: 205

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 1

Definizione:

Edificio residenziale al n° 45 di Via Garibaldi.

Descrizione:

Edificio localizzato al n° civico 41 e 45 di via Garibaldi, con un solo prospetto visibile (lato Est, PP1), prospiciente sulla medesima via.

Al piano 1 si trova una scarpa di sostegno intonacata, mentre le murature medievali conservate sono ai piani 2 e 3, scanditi da cornici marcapiano.

Si segnala anche la presenza di due finestre medievali.

Il prospetto è stato ampliato a sinistra e a destra in una fase post-medievale (fase 2).

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 10.7

Altezza (c): 10.7

Altezza (dx): 10.7

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata (A)

Note:

Il corpo di fabbrica è stato ampliato sia verso destra sia verso sinistra in fase 2 (post-medievale); due tamponamenti in laterizi al piano 3, potrebbero essere la traccia di due aperture della fase 2.

Piano 1

Note:

Non si conservano tracce di muratura medievale.

Materiali:

intonacato

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 3

Informazioni generali:

Cornici marcapiano, buche puntaie

Materiali:

Calcare (fase 1)

CSX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Finestra

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

CDX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Finestra

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

Note:

La cornice è modanata a gola con fronte liscio a spigoli vivi e costituisce il davanzale delle finestre.

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 10

Foglio catastale: 67/A

Particella: 208

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale con accesso ai nn° 59 - 61 di *Roccalbegna*
via Garibaldi.

Descrizione:

Edificio residenziale prospiciente via Garibaldi e via degli Archi. Sul PP1 si conserva un portale e un portellino rialzato con piedritto comune, risparmiati dall'intonaco che copre il resto del prospetto.

Il PP2 ha ancora una discreta porzione di paramento medievale.

L'edificio ha attualmente quattro piani ma la quota del terreno del PP2 si trova a metà altezza del piano 1, dato che via dei Torrioni è in forte pendenza.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 11.00

Altezza (c): 10.90

Altezza (dx): 10.90

Piani: 4

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 10.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro

conci squadrate (**A**)

Finitura:

regolarizzata

spianata (**A**)

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

DX:

Fasi: 1, 2

Apertura: Portalino

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

Note:

Il portale è largo m 1.5, il portalino m 0.9; in entrambi il concio di imposta, sagomato ad "L", costituisce anche l'avvio della ghiera.

Finitura a lama piana, colpi orizzontali.

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 9.00

Altezza (c): 9.15

Altezza (dx): 9.25

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 85.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

DX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

Note:

La larghezza del portale è m 1.2, l'imposta è analoga alle aperture del PP1; si conservano almeno quindici corsi della muratura medievale, ma con brecce al centro e a sinistra.

Piano 3

Materiali:

Calcare (fase 1)

Note:

Si conservano sette corsi di muratura.

Complesso Architettonico 11

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via degli Archi e via del Sasso Grosso.

Descrizione:

Isolato urbano di forma stretta e allungata, orientato Nord-Sud posto fra vie ortogonali, delimitato a Nord-Ovest da via del Sasso Grosso e a Sud-Est da via degli Archi.

Conserva un solo edificio con resti di fasi edilizie medievali (CF1), affacciato sia su via degli Archi, sia su via del Sasso Grosso.

Conservazione:

Mediocre.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 11

Foglio catastale: 67/A

Particella: 180

Sigla: RAB

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale che affaccia su via degli Archi e via del Sasso Grosso.

Descrizione:

L'edificio ha accesso da via Degli Archi, pur avendo

libero anche il prospetto opposto, su via Del Sasso Roccalbegna Grosso.

Attualmente si trova in stato di abbandono. La particella catastale ha una forma a "L", ma il prospetto su via Sasso Grosso ha una larghezza minore.

Sul PP1 abbiamo due aperture, tra cui un portale medievale, mentre sul PP2 solo quattro aperture recenti; su entrambi si conservano anche resti di paramenti murari.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 5.40

Altezza (c): 5.30

Altezza (dx): 5.30

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 50.0

% stratigrafia medievale: 20.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata (A)

Note:

Ristilatura di giunti e letti estremamente invasiva.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

Note:

Il portale è largo m 1.48, con imposta modanata ad avvio d'arco (vedi CA10, CF1).

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 5.40

Altezza (c): 5.60

Altezza (dx): 5.90

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 20.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

Finitura:

regolarizzata

Piano 1

Note:

Non si conservano tracce di muratura medievale.

Piano 2

Materiali:

Calcare, laterizi (rari) (fase 1)

Note:

Si conservano otto corsi di muratura poco omogenea.

Complesso Architettonico 12

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Residenziale, monumentale

Definizione:

Tratto di mura di cinta con torri limitanee a Nord dell'abitato.

Descrizione:

Parte della cinta muraria Nord, comprendente, nella parte centrale, due torri originariamente a cortina (aperte sul lato interno), con accessi al camminamento di ronda (CF1, 4).

Il complesso architettonico si affaccia internamente su via dei Torrioni ed esternamente su via della Pietra.

I sei Corpi di Fabbrica individuati corrispondono al tratto di mura Nord-Ovest (CF6), prima torre (CF1), setto intermedio (CF3), edificio impostato sulle mura (CF2), seconda torre (CF4), setto murario Nord-Est. Sono evidenti alcune trasformazioni dovute al cambiamento di destinazione (chiusura del lato interno delle torri, riorganizzazione delle aperture) e alcuni restauri.

Conservazione:

Buono.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 12

Foglio catastale: 67/A

Particella: 48

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: Torre a cortina

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 4

Definizione:

Torre a cortina sul limite Ovest del CA12.

Descrizione:

Torre a cortina a pianta quadrata, in epoca post-medievale trasformata in edificio di abitazione mediante la chiusura di tutto il prospetto interno, con una muratura mista in calcare e laterizi e finestre in laterizi con piattabanda.

Le murature medievali sono edificate in calcare sbozzato e sbozzato a squadro: l'assenza di zeppature a vista potrebbe essere dovuta al consolidamento di giunti e letti, realizzato su tutti i prospetti.

A causa della trasformazione del tratto di mura adiacente (CF2) in edificio di abitazioni, non è possibile verificare il rapporto tra le fasi medievali dei due cor-

pi di fabbrica.

Il prospetto Est (PP2) non è accessibile e la sua visibilità è limitata.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (dx): 15.00

Piani: 5

Piani medievali: 5

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

pietre sbozzate a squadra **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Note:

Il prospetto non è accessibile a causa di un corpo di fabbrica di due piani addossati.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 4

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 5

Materiali:

Calcare (fase 1)

Prospetto Particolare 2

Informazioni generali:

Orientamento: Est

Piani: 5

Piani medievali: 5

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra **(A)**

Finitura:

regolarizzata **(A)**

Note:

Il prospetto non è accessibile; è stato possibile (dal cassero) osservare il tipo di apparecchiatura e notare la presenza di una feritoia al CDX al piano 4. Non è stato possibile rilevare le altezze e definire le percentuali di stratigrafia visibili.

Prospetto Particolare 3



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 11.20

Altezza (c): 11.20

Altezza (dx): 11.0

Piani: 4

Piani medievali: 4

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 85.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro **(A)**

Finitura:

assente

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Note:

Al centro del prospetto vi è una porta post-medievale con stipiti e soglia in laterizi e architrave in cemento.

Le buche pontai e le feritoie sono tamponate con cemento.

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontai

Materiali:

Calcare (fase 1)

MDX:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

La feritoia è stata modificata da un taglio e parzialmente tamponata in muratura.

Piano 2

Informazioni generali:

Buche pontai

Materiali:

Calcare (fase 1)

CDX:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Piano 3

Informazioni generali:

Buche pontai

Materiali:

Calcare (fase 1)

CDX:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Piano 4

Materiali:

Calcare (fase 1)

CDX:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Prospetto Particolare 4



Informazioni generali:**Orientamento:** Ovest**Altezza (sx):** 11.00**Altezza (dx):** 12.50**Piani:** 4**Piani medievali:** 4**Fasi:** 2**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 90.0**% stratigrafia medievale:** 65.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Sì**Affidabilità:** 3**Aree intonacate:** No**Descrizione:**

Tratto di mura di cinta compreso nella porzione del circuito conservatasi a Nord dell'abitato, inglobato in un edificio residenziale di epoca post-medievale.

Della fase medievale si conservano solo pochi corsi della risega e alla base dell'unico prospetto visibile (PP1).

La muratura superiore del prospetto presenta giunti e letti più larghi in cui sono utilizzati laterizi come zeppe.

Murature medievali:**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate **(A)**

pietre sbozzate a squadra

pietre sbozzate a squadra **(A)****Finitura:**

assente

regolarizzata

regolarizzata **(A)****Note:**

Sono visibili soltanto i due piani più alti, a causa dell'addossamento di un corpo di fabbrica ad Ovest.

Poco sopra il tetto del corpo di fabbrica addossato sono visibili i resti di un tetto in lastre di calcare.

Piano 3**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 4**Materiali:**

Calcare (fase 1)

C:**Fasi:** 1**Apertura:** Feritoia**Intradosso:** Architrave**Estradosso:** Architrave**Corpo di Fabbrica 2****Informazioni generali:****Sito:** 10102**Complesso Architettonico:** 12**Foglio catastale:** 67/A**Particella:** 49**Sigla:** RAB**Tipologia:** Militare**Specificare:** Mura urbliche**Funzione originaria:** Difensiva**Funzione attuale:** Residenziale**Stato di conservazione:** Mediocre**PP Visibili:** 1**Definizione:**

Tratto di mura di cinta.

Descrizione:

Tratto di mura di cinta compreso nella porzione del circuito conservatasi a Nord dell'abitato, inglobato in un edificio residenziale di epoca post-medievale.

Della fase medievale si conservano solo pochi corsi della risega e alla base dell'unico prospetto visibile (PP1).

La muratura superiore del prospetto presenta giunti e letti più larghi in cui sono utilizzati laterizi come zeppe.



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 9.70

Altezza (c): 10.60

Altezza (dx): 11.30

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 5.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

Finitura:

assente

regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Corpo di Fabbrica 3

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 12

Foglio catastale: 67/A

Particella: Est di 49

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: Mura urbane

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Rudere

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 2

Definizione:

Tratto di mura di cinta.

Descrizione:

Tratto della cinta muraria immediatamente ad Est della torre CF4.

Il rapporto col CF2 (porzione della cinta immediatamente ad Ovest) è indeterminabile a causa di interventi successivi che hanno interrotto la continuità tra i due corpi di fabbrica.

Sul lato Est, invece, il corpo di fabbrica in questione appare legato alla torre CF4.

Cronologia:

Coevo a: CF4

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 6.10

Altezza (dx): 10.50

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 80.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

Finitura:

assente
regolarizzata

Note:

La ridotta altezza sinistra del prospetto è dovuta all'apertura di una breccia lungo le mura ad Ovest (verso il CF2).

Il passaggio è stato successivamente chiuso con un setto murario su cui si apre un portalino in laterizi (interventi post-medievali).

Piano 1**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 2**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 3**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Prospetto Particolare 2

**Informazioni generali:**

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 6.50

Altezza (c): 6.20

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 85.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

L'angolata destra del prospetto è di restauro (pertinente alla fase 2 del PP1)

Piano 1**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 2**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Corpo di Fabbrica 4**Informazioni generali:**

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 12

Foglio catastale: 67/A

Particella: 137

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: Torre a cortina

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Rudere/monumentale

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 7

Definizione:

Torre a cortina.

Descrizione:

Torre a cortina della cinta muraria Nord (CA12) del sito.

Il lato prospiciente l'interno delle mura è stato chiuso in epoca post-medievale per realizzare un edificio di abitazioni.

I PP1, 2, 3 e 4 costituiscono i perimetrali attuali; i PP5, 6 e 7 sono i tre prospetti interni, rispettivamente sul lato Ovest, Nord ed Est, limitatamente visibili al disopra del tamponamento post-medievale.

Sono tuttora osservabili gli accessi al camminamento di ronda, consistenti in portalini architravati sui PP 5 e 7.

Cronologia:

Coevo a: CF3 e 5



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 17.80

Altezza (dx): 18.30

Piani: 6

Piani medievali: 6

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 60.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

pietre sbozzate a squadro **(A)**

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

Note:

Il prospetto è costituito dallo spessore dei setti murari perimetrali, visibile all'interno del borgo da via dei Torrioni.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 4

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 5

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 6

Materiali:

Calcare (fase 1)



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Piani: 5

Piani medievali: 5

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 90.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

pietre sbozzate a squadro **(A)**

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata
regolarizzata **(A)**
spianata **(A)**

Note:

Non è possibile accedere alla base del prospetto per effettuare misurazioni.

Piano 1**Note:**

Non sono visibili murature di epoca medievale a causa dell'appoggio di un edificio di epoca post-medievale.

Piano 2**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 3**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 4**Materiali:**

Calcare (fase 1)

SX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portalino

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Piano 5**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Prospetto Particolare 3

**Informazioni generali:**

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 15.00

Altezza (dx): 13.80

Piani: 5

Piani medievali: 5

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 80.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro **(A)**

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

Note:

Edifici addossati a Nord coprono completamente il piano 1 e parzialmente il 2

Piano 1**Note:**

Non sono visibili murature di epoca medievale a causa dell'appoggio di un edificio di epoca post-medievale.

Piano 2**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 3**Informazioni Generali:**

Buca puntaia

Materiali:

Calcare (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Piano 4**Materiali:**

Calcare (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave

Piano 5

Informazioni Generali:

Buca pontaia

Materiali:

Calcere (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Prospetto Particolare 4



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 13.8

Altezza (c): 13.8

Altezza (dx): 14.8

Piani: 5

Piani medievali: 5

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 90.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro **(A)**

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

Note:

Un edificio addossato e il CF3 coprono parzialmente i piani 1 e 2.

Piano 1

Materiali:

Calcere (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcere (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcere (fase 1)

Piano 4

Materiali:

Calcere (fase 1)

DX:

Fasi: 1

Apertura: Portalino

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

Portalino con architrave carenato.

Piano 5

Materiali:

Calcere (fase 1)

SX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Prospetto Particolare 5



Informazioni generali:**Orientamento:** Est**Piani:** 6**Piani medievali:** 6**Fasi:** 2**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 100.0**% stratigrafia medievale:** 100.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** No**Affidabilità:** 3**Aree intonacate:** No**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

pietre sbazzate a squadra **(A)**conci squadrate **(A)****Finitura:**

regolarizzata

regolarizzata **(A)**spianata **(A)****Note:**

Del prospetto sono visibili solo i piani 4 e 5, a causa della chiusura post-medievale del prospetto interno della torre. Per lo stesso motivo, non è possibile effettuare misurazioni.

Si tratta del prospetto interno del PP4.

Piano 1**Note:**

Non sono visibili murature di epoca medievale a causa dell'appoggio di un edificio di epoca post-medievale.

Piano 2**Note:**

Non sono visibili murature di epoca medievale a causa dell'appoggio di un edificio di epoca post-medievale.

Piano 3**Note:**

Non sono visibili murature di epoca medievale a causa dell'appoggio di un edificio di epoca post-medievale.

Piano 4**Materiali:**

Calcare (fase 1)

SX:**Fasi:** 1**Apertura:** Portalino**Intradosso:** Architrave**Estradosso:** Architrave**Note:**

Portalino con architrave carenato, analogo al PP4.

Piano 5**Materiali:**

Calcare (fase 1)

DX:**Fasi:** 1**Apertura:** Feritoia**Intradosso:** Architrave**Estradosso:** Architrave**Note:**

La luce interna della feritoia (strombata) ha approssimativamente la stessa larghezza del portalino. Non presenta coronamenti di nessun tipo.

*Prospetto Particolare 6***Informazioni generali:****Orientamento:** Sud**Altezza (c):** 17.80**Piani:** 6**Piani medievali:** 6**Fasi:** 2**Fasi medievali:** 2**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** No**Affidabilità:** 2**Aree intonacate:** No**Note:**

Il prospetto presenta una visibilità molto ridotta: si tratta dell'interno della torre, opposto al PP3.

All'ultimo piano è visibile una feritoia apparentemente analoga a quella del PP5, strombata e con luce molto ampia.

Piano 1**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 2**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 3**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 4**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Piano 5

Materiali:

Calcere (fase 1 e 2)

CDX:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

Morfologia analoga alla feritoia del PP5

Prospetto Particolare 7

Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (c): 18.30

Piani: 6

Piani medievali: 6

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

pietre sbazzate a squadra **(A)**

conci squadriati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

Note:

Prospetto interno della torre, opposto al PP2. Osservabile da grande distanza, è comunque visibile il portalino d'accesso al camminamento di ronda al piano 4.

Piano 1**Materiali:**

Calcere (fase 1)

Piano 2**Materiali:**

Calcere (fase 1)

Piano 3**Materiali:**

Calcere (fase 1)

Piano 4**Materiali:**

Calcere (fase 1)

DX:

Fasi: 1

Apertura: Portalino

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

Morfologia del portalino, con architrave carenato, analoga al portalino di accesso alle mura Ovest (interno ed esterno).

Piano 5**Materiali:**

Calcere (fase 1)

Piano 6**Materiali:**

Calcere (fase 1)

Corpo di Fabbrica 5**Informazioni generali:**

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 12

Foglio catastale: 67/A

Particella: presso 139, 140

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: Mura urbane

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Rudere

Stato di Conservazione: Buono

PP Visibili: 2

Definizione:

Tratto di mura di cinta.

Descrizione:

Porzione delle mura di cinta compresa nel tratto di mura a Nord dell'abitato (CA12), con andamento Nord/Ovest-Sud/Est, leggermente più obliquo rispetto agli altri tratti di mura della medesima parte del complesso.

Il prospetto esterno (Nord-Est) è quasi completamente coperto da un edificio moderno.

Cronologia:

Coevo a: CF4

Prospetto Particolare 1

**Informazioni generali:****Orientamento:** Sud-Ovest**Altezza (sx):** 9.10**Altezza (c):** 6.50**Altezza (dx):** 6.80**Piani:** 3**Piani medievali:** 3**Fasi:** 3**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 90.0**% stratigrafia medievale:** 30.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Parziale**Affidabilità:** 3**Aree intonacate:** No**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

La parte centrale e destra del prospetto è frutto di ricostruzioni.

Piano 1**Materiali:**

Calcere (fase 1)

Piano 2**Informazioni Generali:**

Buche pontaiè

Materiali:

Calcere (fase 1)

Piano 3**Materiali:**

Calcere (fase 1)

Corpo di Fabbrica 6**Informazioni generali:****Sito:** 10102**Complesso Architettonico:** 12**Foglio catastale:** 67/A**Particella:** F**Sigla:** RAB**Tipologia:** Militare**Specificare:** Mura urbiche**Funzione originaria:** Difensiva**Funzione attuale:** Rudere**Stato di conservazione:** Mediocre**PP Visibili:** 4**Definizione:**

Tratto di cinta muraria.

Descrizione:

Tratto delle mura in bozze di calcere, con andamento in pianta mistilineo, forse dovuto alla conformazione della roccia calcarea di base.

Il corpo di fabbrica non è accessibile (si trova all'interno di una proprietà privata) e, sebbene parzialmente consolidato, si trova allo stato di rudere.

Essendo le murature per la maggior parte coperte dalla vegetazione, non è possibile verificare se si tratti effettivamente di un unico corpo di fabbrica.

All'angolo tra i PP 1 e 2 si trova una nicchia, i cui stipiti sembrano legati alle murature e il cui fondo appare invece frutto di un intervento successivo.

Osservazioni:

Soltanto il PP4, che condivide l'andamento dei CF1, 2, 3 e 4, è caratterizzato da murature tipologicamente omogenee al resto del CA12.

Complesso Architettonico 13

Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Monumentale

Definizione:

Cassero senese

Descrizione:

Complesso fortificato a pianta poligonale irregolare, localizzato all'estremità orientale dell'abitato.

La struttura è attualmente adibita a giardino pubblico. L'accesso è da via del Cassero e via del Crocifisso.

Le murature meglio conservate, dal punto di vista quantitativo e della leggibilità, sono i paramenti esterni (in conci squadrati di calcare) purtroppo inaccessibili.

Il complesso si imposta in alcuni punti direttamente sugli affioramenti rocciosi di un grande scoglio di roccia calcarea.

Alcuni corpi di fabbrica, oltre ai singoli interventi di ristrutturazione, sono interamente di epoca post-medievale: guardiola, casottino e cisterna.

Conservazione:

Buono.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 13

Foglio catastale: 67/A

Particella: I

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: "Cassero senese"

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Monumentale

Stato di conservazione: Buono

PP visibili: 16

Definizione:

Mura di cinta del cassero senese.

Descrizione:

Muro di cinta perimetrale del cassero (relativo alla dominazione senese) che cinge il colle di roccia calcarea.

Costituisce un unico corpo di fabbrica perché apparentemente continuo, così come appare anche dalla pianta catastale.

In svariati punti si nota l'appoggio diretto sulla roccia (ad esempio la fase 1 del PP1) e ben si distinguono gli interventi di epoca post-medievale (la nicchia della guardiola sul lato Sud-Est e la cisterna).

I prospetti esterni non sono sempre visibili (tranne il PP1) a causa delle pareti scoscese dello scoglio calcareo su cui sorge il cassero, mentre i prospetti interni si elevano generalmente per pochi corsi.

Attualmente le mura cingono un'area adibita a verde pubblico.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 3.30

Altezza (c): 3.90

Altezza (dx): 2.10

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 66.0

% stratigrafia medievale: 33.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Si

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

Finitura:

regolarizzata

Note:

Alla base del PP1 è una risega (fase 1) costituita da sette corsi a gradoni, poco aggettanti.

Sulla parte destra del prospetto si appoggia una muratura di restauro.

Piano 1

Informazioni Generali:

Risega

Materiali:

Calcere (fase 1)

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 1.30

Altezza (c): 1.30

Altezza (dx): 1.30

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 100.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

Il PP2 è il lato interno di un piccolo tratto della cinta muraria CF1, che si estende per circa 8.30 m.

La cresta del muro era in stato di crollo ma risulta attualmente restaurata.

Non è visibile il corrispettivo esterno del PP2.

Piano 1

Materiali:

Calcere (fase 1)

Prospetto Particolare 3



Roccalbegna

Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 80.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

pietre sbozzate a squadra **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Note:

Il PP3 (lato esterno) è visibile solo da una notevole distanza ed è parzialmente coperto dalla vegetazione.

Non sono quindi rilevabili le quote e non sono ben osservabili lavorazione e finitura dei pezzi.

La risega visibile al piano 1 sembra frutto di restauro.

Piano 1

Note:

Non sono visibili murature di epoca medievale.

Piano 2

Materiali:

Calcere (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcere (fase 1)

Prospetto Particolare 4

Informazioni generali:

Orientamento: Est
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafia: 90.0
% stratigrafia medievale: 15.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: No
Affidabilità: 3
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

Finitura:

regolarizzata

Note:

Il PP4, come il PP3, è esterno e quindi visibile solo da una notevole distanza, parzialmente coperto dalla vegetazione.

Non sono rilevabili le quote e non sono ben osservabili lavorazione e finitura dei pezzi.

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

Prospetto Particolare 5

Informazioni generali:

Orientamento: Sud
Piani: 3
Piani medievali: 2
Altezza (sx): 3.10
Altezza (c): 4.65
Altezza (dx): 5.55
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafia: 90.0
% stratigrafia medievale: 90.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: Si
Affidabilità: 3
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

Finitura:

regolarizzata

Note:

La risega al piano 1 è cementata.

Piano 1

Note:

Non sono visibili murature di epoca medievale.

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcare (fase 1)

Complesso Architettonico 14



Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Religiosa

Definizione:

Isolato urbano comprendente l'Oratorio del SS. Crocifisso.

Descrizione:

Isolato urbano di forma stretta e allungata, orientato Sud Ovest-Nord Est, localizzato ai piedi del cassero senese, dietro l'abside della chiesa dei SS. Pietro e Paolo, ma a quota leggermente sopraelevata, fra via del Moro, via del Crocifisso e via delle Campane (in parte allineato agli altri isolati disposti ortogonalmente).

Il complesso è costituito da quattro corpi di fabbrica che si affacciano su una piccola corte. L'oratorio del SS. Crocifisso ed il campanile, che lo fronteggia, conservano tracce di fasi medievali.

Lo stato conservativo dell'intero CA14 è mediocre a causa di consistenti rimaneggiamenti di epoca successiva e restauri, sebbene si conservino discrete porzioni di muratura medievale nei CF1 e CF2.

Parte dell'oratorio non è accessibile perché entro i confini di una proprietà privata.

Conservazione:

Mediocre

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 14

Foglio catastale: 67/A

Particella: B

Sigla: RAB

Tipologia: Religiosa

Specificare: Oratorio

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Religiosa

Stato di conservazione: Mediocre

PP visibili: 4

Definizione:

Oratorio del SS. Crocifisso.

Descrizione:

Oratorio del SS. Crocifisso, a pianta rettangolare e orientato Sud Ovest-Nord Est, con facciata sul lato Sud (PP2).

Sono visibili solo tre prospetti, poiché l'area absidale non è accessibile (essendo entro i confini di una proprietà privata), tutti con porzioni di muratura medievale.

Sebbene l'edificio abbia subito numerosi interventi di restauro e di rimaneggiamenti di epoca post-medievale, particolare che determina un mediocre stato di conservazione, l'impianto planimetrico sembra non aver subito variazioni.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 2.20

Altezza (c): 4.32

Altezza (dx): 4.88

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 85.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Note:

La monofora in laterizi è reinserita in una muratura di probabile epoca post-medievale.

Piano 1

Materiali:

Calcare grigio chiaro (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcere grigio chiaro (fase 1)

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 5.30

Altezza (c): 6.15

Altezza (dx): 5.50

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 4

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 20.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

conci squadrate (A)

Finitura:

assente

regolarizzata

spianata (A)

Note:

Il paramento sembra in gran parte ricostruito.

Alla fase 1 è associata la muratura in conci sbazzati a squadra, visibile sul lato sinistro del PP2, simile a quella presente sul PP1.

Nella fase 2, medievale, i pezzi sono spaccati e sbazzati, con frequenti zeppe.

Piano 1

Materiali:

Calcere grigio chiaro (fase 1)

Calcere giallastro (fase 2)

C:

Fasi: 1, 2, 3, 4

Apertura: Portale

Note:

La ghiera dell'arco del portale è rimontata e forse di epoca post-medievale.

Gli stipiti presentano un differente grado di erosione superficiale.

Piano 2

Materiali:

Calcere grigio chiaro (fase 1)

Calcere giallastro (fase 2)

Prospetto Particolare 3



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 5.25

Altezza (c): 4.85

Altezza (dx): 4.50

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 4

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 80.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

pietre sbazzate a squadra (A)

Finitura:
assente
regolarizzata
regolarizzata (A)

Note:

La monofora è rimontata. Restano solo pochi conci dell'angolata in alto a destra, in prossimità dell'appoggio con un corpo di fabbrica post-medievale.

Piano 1**Materiali:**

Calcere grigio chiaro, laterizi (rari) (fase 1)
Calcere giallastro, laterizi (fase 2)

Piano 2**Materiali:**

Calcere grigio chiaro, laterizi (rari) (fase 1)
Calcere giallastro, laterizi (fase 2)

Corpo di Fabbrica 2**Informazioni generali:**


Sito: 10102
Complesso Architettonico: 14
Foglio catastale: 67/A
Particella: E
Sigla: RAB
Tipologia: Religiosa
Specificare: campanile
Funzione originaria: Religiosa
Funzione attuale: Religiosa
Stato di conservazione: buono
PP visibili: 2

Definizione:

Campanile dell'oratorio del SS. Crocifisso.

Descrizione:

Campanile dell'oratorio del SS. Crocifisso, a pianta rettangolare, posto di fronte la facciata del CF1.

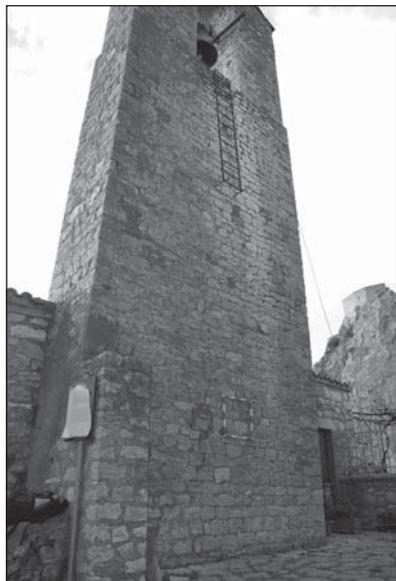Prospetto Particolare 1**Informazioni generali:**

Orientamento: Est
Altezza (sx): 8.65
Altezza (c): 8.61
Altezza (dx): 9.00
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafia: 90.0
% stratigrafia medievale: 75.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affidabilità: 3
Aree intonacate: No

Murature medievali:Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra
pietre sbozzate a squadra (A)
conci squadrati (A)

Finitura:

regolarizzata
regolarizzata (A)

Note:

Non è chiaro se la cella campanaria sia di fase medievale, mentre il PP2 ha rapporti stratigrafici più netti.

Piano 1**Materiali:**

Calcere grigio chiaro (fase 1)

Piano 2**Materiali:**

Calcere grigio chiaro (fase 1)

Piano 3**Materiali:**

Calcere grigio chiaro (fase 1)

Prospetto Particolare 2

Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 5.40

Altezza (c): 5.40

Altezza (dx): 5.80

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 50.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

conci squadrati (A)

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata (A)

Note:

La cella campanaria sembra essere di fase medievale per metà dell'altezza e ricostruita successivamente.

A causa della distanza dal punto di osservazione non è visibile se via sia un restauro dei giunti e dei letti.

Piano 1

Materiali:

Calcere grigio chiaro (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcere grigio chiaro (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcere grigio chiaro (fase 1)

C:

Fasi: 1

Apertura: cella campanaria

Note:

Della cella campanaria si conservano gli stipiti, legati stratigraficamente al paramento medievale.

Complesso Architettonico 15



Informazioni generali:

Sito: 10102

Sigla: RAB

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere/monumentale

Definizione:

Complesso architettonico fortificato detto "la Pietra".

Descrizione:

Complesso architettonico fortificato, detto "la Pietra", posto nel punto più alto dello sperone di calcare che sovrasta il borgo abitato, in direzione Ovest.

Si accede alla struttura da via della Pietra, salendo da piazza IV Novembre e costeggiando le mura di cinta CA12.

La roccia madre presenta delle spaccature, probabilmente utilizzate già in passato, che danno accesso a cunicoli ed ambienti scavati nel calcare, che affacciano a strapiombo verso il paese.

La rocca, di forma poligonale irregolare, attualmente in stato di rudere ma riconsolidata, è costituita da un unico corpo di fabbrica (CF1).

Alcuni dei setti murari visibili sono rasi, altri non conservano i limiti originari: i paramenti interni sono restaurati.

I prospetti esterni, osservabili da grande distanza, sono quelli meglio conservati e quantitativamente più consistenti.

Conservazione:

Mediocre

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10102

Complesso Architettonico: 15

Foglio catastale: 67/A

Particella: 83

Sigla: RAB

Tipologia: Militare

Specificare: rocca

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: rudere/monumentale

Stato di conservazione: Mediocre

PP visibili: 6

Definizione:

Rocca fortificata detta "la Pietra"

Descrizione:

Edificio fortificato detto "la Pietra" posto alla quota più alta di uno scoglio di calcare che sovrasta il borgo.

L'accesso attuale è sul lato lungo, ad Ovest, e forse anche quello originale.

Il corpo di fabbrica, orientato Nord-Sud, ha forma poligonale e conserva tracce di muratura medievale solo nei prospetti esterni.

L'affioramento di roccia all'interno del CF1 fa pensare che il piano originario fosse il medesimo di quello attuale.

Attualmente la struttura, con funzione indubbiamente difensiva, è in stato di rudere (anche se consolidato); non è invece ben definibile la funzione del setto murario posto nella zona centrale del corpo di fabbrica.

Si registra la presenza tre finestre strombate, affacciate a Sud (PP1 e PP2).

Il piano 2 del PP1 coincide con il piano 1 del PP2 (entrambi caratterizzati dalla presenza di feritoie della stessa tipologia) e corrisponde probabilmente ad un ambiente interno non visibile, forse interrato.

Prospetto Particolare 1

**Informazioni generali:**

Orientamento: Sud

Piani: 4

Piani medievali: 4

Fasi: 3

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 100.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadra
conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata
spianata (A)

Note:

Il prospetto è visibile solo da una notevole distanza e non è possibile definire con certezza i limiti delle fasi costruttive, la lavorazione e la finitura dei pezzi. Per lo stesso motivo non sono rilevabili le altezze.

La messa in opera della fase 1 è probabilmente per corsi orizzontali e paralleli, ma parzialmente compromessa dal restauro recente dei giunti e dei letti.

La fase 2 potrebbe essere riferibile ad un restauro di epoca medievale.

Lo spessore del muro è di circa 1.20 m.

Piano 1**Informazioni generali:**

Buca puntaia

Materiali:

Calcare grigio (fase 1)

Piano 2**Materiali:**

Calcare grigio (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Feritoia

Piano 3**Materiali:**

Calcare grigio (fase 1)

CSX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Finestra

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

MDX:

Fasi: 2, 3

Apertura: Finestra

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

Le due aperture, entrambe strombate, hanno architrave di diversa tipologia: quello di sinistra ha forma triangolare mentre quello di destra è rettangolare.

Piano 4**Materiali:**

Calcare grigio (fase 1)

Prospetto Particolare 2

Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Est

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 4

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 100.0
% stratigrafia medievale: 100.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affidabilità: 2
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Note:

Il prospetto è visibile solo da una notevole distanza e non è possibile definire con certezza i limiti delle fasi costruttive, la lavorazione e la finitura dei pezzi. Per lo stesso motivo non sono rilevabili le altezze.

La messa in opera della fase 1 è probabilmente per corsi orizzontali e paralleli, ma parzialmente compromessa dal restauro recente dei giunti e dei letti. L'angolata sembra indifferenziata

La fase 2 potrebbe essere riferibile ad un restauro di

epoca medievale.

Lo spessore del muro è circa 1.21 m.

Piano 1

Materiali:

Calcere grigio (fase 1)

MSX:

Fasi: 1, 2, 3, 4

Apertura: Feritoia

Piano 2

Materiali:

Calcere grigio (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Finestra

Note:

La finestra, strombata, conserva della fase 1 solo due conci dello stipite destro. Successivamente è stata ricostruita in laterizi (architrave e stipite sinistro).

Piano 3

Materiali:

Calcere grigio (fase 1)

Prospetto Particolare 3

Informazioni generali:

Orientamento: Est

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 95.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Note:

Il prospetto è visibile solo da una notevole distanza e non è possibile definire i limiti delle fasi costruttive, la lavorazione e la finitura dei pezzi. Per lo stesso motivo non sono rilevabili le altezze.

Piano 1

Materiali:

Calcere grigio (fase 1)

Prospetto Particolare 4



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Piani: 1

Piani medievali: 1

Altezza (sx): 0.50

Altezza (c): 2.30

Altezza (dx): 3.00

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 90.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

spianata **(A)**

Note:

Il prospetto, che si imposta sulla roccia (consolidata con cemento) presenta restauri con laterizi nell'angolata in basso a destra. Alcuni conci del paramento murario sono obliterati dal cemento del restauro di epoca recente.

Lo spessore del muro è di circa 0.80 m.

Piano 1

Materiali:

Calcere grigio e giallo (fase 1)

Note:

Il calcare grigio è utilizzato nel paramento, mentre quello di colore giallo nell'angolata.

Prospetto Particolare 5



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 3.00

Altezza (c): 1.60

Altezza (dx): 5.85

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 25.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata (A)

Note:

Sul lato sinistro del PP5 si registra la presenza di restauri in laterizi nelle angolate, quella di destra è ricostruita.

Il residuo di paramento a destra si imposta sulla roccia ed è obliterato in gran parte dalla vegetazione.

Alla fase 1 appartengono solo i primi otto corso, si notano anche tracce di un arco di sostruzione.

Tutto il PP5 è molto restaurato.

Piano 1

Informazioni generali:

Arco di sostruzione

Materiali:

Calcere grigio e giallo (fase 1)

Note:

Il calcare grigio è utilizzato nel paramento, mentre quello di colore giallo nell'angolata.