





# Sasso d'Ombrone

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 309, n. 18.11; COLLAVINI 1998, pp. 92, 168; FARINELLI 2000, pp. 142, 175, tab. 1.II.35; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 139; Repertorio Farinelli, 14.03; REPETTI 1833-1846, v. 5, p. 202-203; v. 6S, p. 228-229; RONZANI 1990, p. 47.

SASSO D'OMBRONE

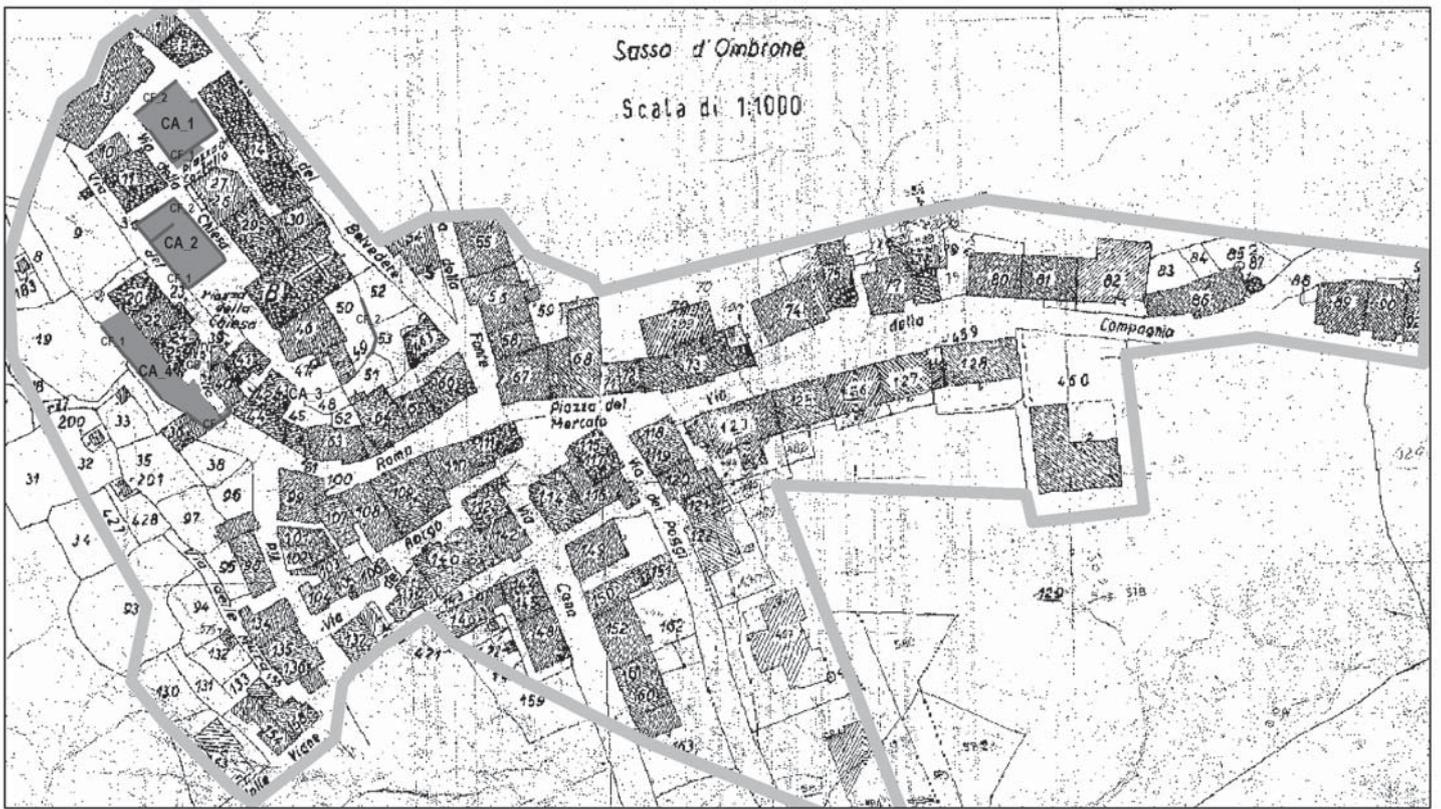

# Sasso D'Ombrone

## Sito 10113

Silvia Leporatti

### Informazioni generali:

**Provincia:** GR

**Comune:** Cinigiano

**Località:** Sasso d'Ombrone

**Sigla:** SSO

4 Complessi Architettonici

8 Corpi di Fabbrica

18 Prospetti Particolari

## Complesso Architettonico 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10113

**Sigla:** SSO

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### Definizione:

Isolato urbano posto tra Via della Chiesa e Piazza del Castello.

### Descrizione:

Isolato urbano tra Via della Chiesa e Piazza del Castello.

È composto da due corpi di fabbrica: il CF1, che conserva porzioni di muratura medievali su tutti i quattro prospetti visibili; la porzione Nord-Ovest del CF2, col rispettivo prospetto, aperture in laterizi e paramento murario.

La restante porzione del CF2 è infatti un corpo di fabbrica post-medievale addossato al CF1.

La funzione attuale, come quella originaria è residenziale.

Lo stato di conservazione non è buono, a causa di numerosi rimaneggiamenti post-medievali, della stilatura dei giunti e dei letti e dell'intonacatura.

### Conservazione:

Mediocre, a causa di rimaneggiamenti post-medievali, stilatura di giunti e letti e parziale intonacatura.

### Osservazioni:

I due corpi di fabbrica si trovano a livelli diversi: CF1 segue l'abbassamento di quota dei prospetti laterali, mentre CF2 si colloca interamente nel punto di quota più basso.

Entrambi hanno comunque tre piani perché il tetto ad unico spiovente riduce l'altezza del prospetto frontale del CF2.

Nell'angolo di risulta tra i due corpi di fabbrica (lato Nord) i prospetti sono coperti da un piccolo annesso moderno non segnalato nella pianta catastale.

## Corpo di fabbrica 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10113

**CA:** 1

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 13

**Sigla:** SSO

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 4

### Cronologia:

**Anteriore a:** CF2

### Definizione:

Edificio residenziale posto nel nucleo più elevato del sito.

### Descrizione:

Struttura abitativa situata fra Via della Chiesa e Piazza Castello.

Conserva porzioni di murature medievali in trachite nei quattro prospetti visibili, principalmente nei piani alti.

Il prospetto che si affaccia sulla parte del sito posta alla quota più elevata (PP 2 su Piazza Castello) conserva scarsissime tracce di paramento murario originario e nessuna apertura, anche a causa della scala addossata e dell'intonacatura.

Lo stesso vale per il prospetto affacciato sull'asse viario principale (PP 1 su Via della Chiesa).

Il terzo prospetto (PP 3) è quello che conserva la porzione più consistente di paramento originario, con le tracce di un arco a tutto sesto tamponato in una fase successiva. Questo prospetto doveva affacciarsi su un vicolo che conduceva da Piazza Castello alla via-bilità anulare sottostante, dove si trova il CF2.

Il quarto prospetto (PP 4) è infatti completamente coperto dal CF2, se si esclude una porzione di angolata nell'angolo Nord.

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 10.27  
**Altezza (c):** 11.25  
**Altezza (dx):** 9.47  
**Piani:** 3  
**Piani medievali:** 3  
**Fasi:** 3  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 35.0  
**% stratigrafia medievale:** 15.0  
**Complessità stratigrafica:** 2  
**Restauro giunti e letti:** Sì  
**Affidabilità:** 3  
**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

#### Finitura:

spianata

spianata **(A)**

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

## **Piano 3**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **CSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

**Estradosso:** A tutto sesto

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** 9.33

**Altezza (c):** 6.04

**Altezza (dx):** 8.49

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 55.0

**% stratigrafia medievale:** 25.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

#### Finitura:

spianata

spianata **(A)**

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**


Trachite (fase 1)

## **Piano 3**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

*Prospetto Particolare 3*

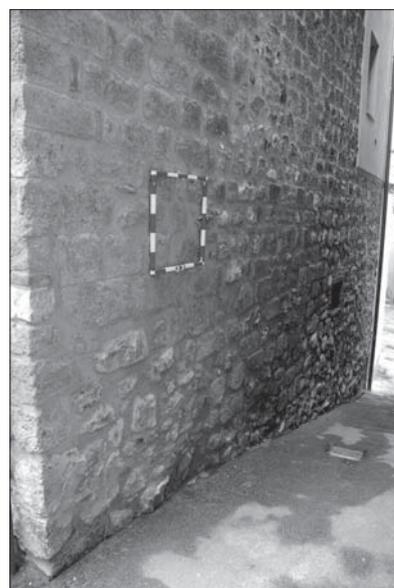

**Informazioni generali:****Orientamento:** Nord-Est**Altezza (sx):** 8.6**Altezza (c):** 11.13**Altezza (dx):** 10.7**Piani:** 3**Piani medievali:** 3**Fasi:** 4**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 70.0**% stratigrafia medievale:** 45.0**Complessità stratigrafica:** 2**Restauro giunti e letti:** Sì**Affidabilità:** 3**Aree intonacate:** Sì**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)****Finitura:**

spianata

spianata **(A)****Piano 1****Materiali:**

Trachite (fase 1)

**CSX:****Fasi:** 1**Apertura:** Portale**Intradosso:** A tutto sesto**Note:**

Del portale si conserva solo qualche concio della ghiera e degli stipiti, dai quali si deduce che erano indifferenziati rispetto al paramento

**Piano 2****Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Piano 3****Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Prospetto Particolare 4****Informazioni generali:****Orientamento:** Nord-Ovest**Altezza (sx):** 6.4**Altezza (c):** 6.4**Altezza (dx):** 6.4**Piani:** 3**Piani medievali:** 2**Fasi:** 2**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 80.0**% stratigrafia medievale:** 75.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Sì**Affidabilità:** 3**Aree intonacate:** Sì**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)****Finitura:**

spianata

spianata **(A)****Piano 1****Note:**

Non conserva tracce di murature medievali.

**Piano 2****Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Piano 3****Materiali:**

Trachite (fase 1)

## Corpo di fabbrica 2



### Informazioni generali:

**Sito:** 10113

**CA:** 1

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 12

**Sigla:** SSO

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitativa

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 4

### Cronologia:

**Indicatori cronologici:** Laterizi

### Definizione:

Edificio civile con prospetto in laterizi.

### Descrizione:

Edificio civile appoggiato al prospetto Nord-Ovest del CF1 e composto per la maggior parte di conci spaccati e sbozzati di calcare, posti in opera su corsi non orizzontali, e con un frequente impiego di laterizi.

I prospetti visibili sono quattro, di cui tre completamente visibili, il quarto visibile solo in parte, in quanto appoggiato al CF1.

Il prospetto principale (PP 2 a Nord-Ovest) conserva resti di muratura in laterizi, che potrebbero essere parte di una fase medievale.

### *Prospetto Particolare 2*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 9.22

**Altezza (c):** 9.03

**Altezza (dx):** 9.15

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

## Piano 1

### Materiali:

Laterizi (fase 1)

### MDX:

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

## Complesso Architettonico 2

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10113

**Sigla:** SSO

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale (edifici di servizio alla canonica)

### **Definizione:**

Complesso della ex chiesa della Compagnia, nella parte centrale del ridotto fortificato.

### **Descrizione:**

Complesso della ex chiesa della Compagnia situato nella parte centrale del ridotto fortificato interno, tra Via della Chiesa, Via del Castello e Piazza della Chiesa.

Si compone di almeno due corpi di fabbrica:

CF1 - originaria chiesa della Compagnia

CF2 - edificio annesso

A causa dei pesanti rimaneggiamenti che si sono succeduti fino ad epoca recente, il rapporto tra i due corpi di fabbrica è visibile soltanto sul prospetto Sud-Ovest (PP1).

Su questo prospetto è dunque possibile notare che il CF2 si appoggia al CF1.

In origine il complesso aveva funzione religiosa, dal 1960 invece è adibito ad asilo/canonica/foresteria realizzato dai monaci di Siloe.

Conserva i limiti originari, ma lo stato di conservazione è mediocre.

La facciata dell'edificio è ricostruita e non è possibile definire i limiti dei due corpi di fabbrica sul prospetto Sud-Est, che sembra legato al PP3 del CF2.

### **Conservazione:**

Mediocre, pesantemente compromesso dagli interventi posteriori.

### **Osservazioni:**

L'analisi autoptica sia dell'esterno che dell'interno del complesso architettonico permette di affermare con certezza che il CF2 si appoggia al CF1.

Non è possibile però individuare quali siano i limiti esatti tra i due edifici.

### **Interpretazione:**

Ad una prima analisi sembra che il nucleo originario della chiesa CF1 avesse dimensioni inferiori rispetto all'attuale complesso architettonico.

Di questo nucleo originario sono visibili solo il prospetto Ovest e un angolo.

Il fatto che il prospetto Nord-Est dello stesso nucleo non sia visibile e che a circa due terzi della larghezza attuale del CF1 si trovino gli affioramenti rocciosi fa supporre che il corpo originario della chiesa terminasse in corrispondenza della massa del substrato geologico locale.

In epoca posteriore, forse ancora medievale, la chiesa è stata inglobata da un secondo edificio, con pianta "ad L", il CF2.

Questo secondo edificio è costruito prevalentemente

in pietra al primo piano, mentre al piano superiore (Piano 2) si fa un largo uso di laterizi. Sasso d'Ombrone

In epoca piuttosto recente e comunque moderna l'intero complesso è stato rialzato in tecnica mista.

## Corpo di fabbrica 1



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10113

**CA:** 2

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** A

**Sigla:** SSO

**Tipologia:** Religiosa

**Specificare:** Chiesa

**Funzione originaria:** Religiosa

**Funzione attuale:** Residenziale (edificio di servizio alla canonica)

**Stato di conservazione:** Mediocre, non conserva i limiti originari

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Ex chiesa della Compagnia.

### **Descrizione:**

Corpo originario della ex chiesa della Compagnia del quale restano visibili soltanto due prospetti, uno lungo Via del Castello (PP 1) e uno visibile solo all'interno perché inglobato nell'edificio annesso.

A causa dei pesanti interventi successivi che hanno obliterato il nucleo originario della chiesa non è possibile definirne i limiti Nord-Est e Sud-Est.

Probabilmente i limiti originari sono attualmente inglobati dal CF2 sul lato Nord-Est e obliterati dalla ricostruzione della facciata su quello Sud-Est.

All'interno, a circa, due terzi della larghezza attuale del complesso architettonico si trovano affioramenti di roccia calcarea visibili anche all'esterno che fanno supporre che questo fosse il limite originario dell'edificio.

Non è possibile neppure definire il numero dei piani medievali e quale fosse il piano di calpestio originario.

### **Osservazioni:**

L'edificio ha perso l'originaria funzione religiosa sebbene nella carta catastale sia ancora segnato come edificio religioso.

*Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 9.51

**Altezza (c):** 10.3

**Altezza (dx):** 9.8

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 99.0

**% stratigrafia medievale:** 7.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati (A)

**Finitura:**

spianata

### **Note:**

La muratura è in conci di trachite di colore giallo-rossastro e presenta la faccia a vista molto degradata ed erosa. La roccia affiorante è invece calcare di colore grigio. Non si notano aperture. Fase 1: trachite. Fase 2: calcare e laterizi.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **Note:**

Trachite di colore giallo-rossastra molto degradata.

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Calcare, laterizi (fase 2)

Laterizi (fase 3)

### **MSX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

### **C:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

Dell'apertura a sinistra resta solo lo stipite sinistro, di quella centrale solo quello destro. La disposizione dei laterizi sembra alternata, uno di fascia e uno di testa per ogni corso; (n.b.: lo stipite della finestra a sinistra non è ben definito).

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 10.0

**% stratigrafia medievale:** 5.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadra

**Finitura:**

spianata

### **Note:**

Il prospetto è visibile soltanto dal CF2. È compromesso da interventi successivi con i quali sono state realizzate le aperture: sono evidenti due epoche successive, una con finestre in laterizi, con luce ad arco e l'altra moderna. La fase con le finestre in laterizi è posta ad una quota molto bassa, quindi probabilmente era molto più basso anche il piano di calpestio, almeno in questo punto.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

## Corpo di fabbrica 2

### Informazioni generali:

**Sito:** 10113

**CA:** 2

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** A

**Sigla:** SSO

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Edificio di servizio

**Funzione originaria:** Residenziale (edificio di servizio)

**Funzione attuale:** Residenziale (edificio di servizio)

**Stato di conservazione:** Mediocre, non conserva i limiti originari.

**PP Visibili:** 3

### Definizione:

Edificio annesso alla ex chiesa della Compagnia.

### Descrizione:

Edificio civile annesso alla ex chiesa della Compagnia.

L'edificio presenta all'analisi autoptica, condotta sia all'esterno che all'interno, una pianta "ad L".

Ha subito numerosi interventi successivi che ne hanno alterato l'aspetto.

Si riconoscono diverse tipologie murarie che sembrano indicare interventi costruttivi successivi dello stesso edificio piuttosto che l'accostamento di più edifici.

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 9.4

**Altezza (c):** 4.81

**Altezza (dx):** 9.51

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 99.0

**% stratigrafia medievale:** 50.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra **(A)**

Finitura:

assente

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

### Note:

Il prospetto è fortemente compromesso dagli interventi successivi e le fasi non sono chiaramente individuabili.

Si notano lo stipite sinistro e una apertura in laterizi tamponata ai piani 2 e 3.

I laterizi sembrano di epoca medievale, ma non esiste una curva mensiocronologica di riferimento.

Fase 1: calcare e aperture

Fase 2: rialzamento (corrisponde alla fase 3 in CF1)

Fase 3: tamponamenti

Fase 4: ulteriore rialzamento (moderno) e costruzione di finestre.

## Piano 1

### Materiali:

Calcare, laterizi (fase 1 e 2)

### SX:

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portalino

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

### Note:

I laterizi sono impiegati nelle aperture.

A metà degli stipiti e all'imposta dell'arco si notano alcuni tagli di cui non è chiara la funzione.

L'arco è costituito da laterizi alternati, uno di fascia due di testa, sormontato da una ghiera in laterizi posti di testa.

## Piano 2

### Materiali:

Calcare e laterizi (fase 2)

### C:

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

### Note:

I laterizi sono impiegati come zeppe e nelle aperture.

Della finestra si conserva soltanto lo stipite sinistro,

con un'alternanza di laterizi di fascia e di testa ( 2 di fascia, 1 di fascia + 1 di testa).

## Piano 3

### **Materiali:**

Laterizi (fase 2)

### **MSX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

I laterizi sono impiegati nelle aperture.

Della finestra si conservano solo il davanzale e gli stipiti costruiti con laterizi alternati di fascia e testa (due di fascia, uno di fascia + uno di testa).

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 7.07

**Altezza (c):** 9.88

**Altezza (dx):** 9.23

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

orizzontamenti regolari

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra (**A**)

**Finitura:**

assente

regolarizzata

regolarizzata (**A**)

### **Note:**

La leggibilità del prospetto e la comprensione delle fasi costruttive è piuttosto difficile a causa dei numerosi interventi subiti.

L'apertura in laterizi a MSX è stata considerata medievale, ma attualmente questa ipotesi non può essere confermata a causa della mancanza di una curva mensiocronologica di riferimento.

Lungo il prospetto si rileva un forte dislivello.

A circa metà del prospetto sono presenti affioramenti di roccia calcarea, posti trasversalmente al prospetto stesso.

## Piano 1

### **Materiali:**

Calcarea, rari laterizi, rara arenaria (fase 1)

### **Note:**

Il prospetto è visibile anche dall'interno, dove sono visibili quattro alloggiamenti per travi piuttosto vicini tra loro.

## Piano 2

### **Materiali:**

Calcarea, rari laterizi (fase 1)

Calcarea, laterizi, rara trachite, rara arenaria (fase 2)

## Piano 3

### **Materiali:**

Calcarea, laterizi, rara trachite, rara arenaria (fase 2)

### **MSX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

### **Note:**

L'arco è quasi integro ed è realizzato con una doppia

ghiera di laterizi posti di testa, prima in verticale ed esternamente in orizzontale.

Non è possibile definire la disposizione dei laterizi negli stipiti.

A questo piano si apre anche una finestra in laterizi, con piattabanda legata ad una muratura moderna in laterizi.

### Prospetto Particolare 3



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 6.55

**Altezza (c):** 6.56

**Altezza (dx):** 6.75

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

orizzontamenti regolari

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

pietre sbazzate a squadra **(A)**

**Finitura:**

assente

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

### **Note:**

Il prospetto è fortemente compromesso da numerosi interventi successivi che ne limitano fortemente la leggibilità e non consentono l'individuazione sicura delle fasi medievali.

Le aperture in laterizi sono state considerate di epo-

ca medievale, ma l'ipotesi non può essere confermata a causa della mancanza di una curva mensio-cronologica di riferimento.

Fase 1: solo calcare.

Tutte le aperture sono tamponate.

Fase 2: calcare e trachite, più laterizi usati per orizzontare la muratura e per le aperture

## Piano 1

### **Materiali:**

Calcare (fase 1)

Calcare, trachite, laterizi (fase 2)

### **C:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Portalino

### **CDX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

I laterizi sono usati sia nella muratura che per le aperture.

Il portalino si trova tra il primo e il secondo piano, l'arco infatti è al secondo piano.

Alla base si notano due laterizi disposti di testa per verticale: si tratta probabilmente della soglia che ad oggi è posta all'incirca a quota 1, 50 metri dal piano attuale.

È dunque possibile che vi fosse una gradinata di accesso successivamente asportata (ipotesi convalidata dalla evidente sovralavorazione dei conci sottostanti).

Non è possibile indicare la disposizione dei laterizi a causa dei tagli che hanno interessato l'apertura.

Il portalino è largo 1.04 metri ed è tamponati in tecnica mista.

La finestra è realizzata in laterizi e conserva solo l'imposta sinistra dell'arco.

## Piano 2

### **Materiali:**

Calcare (fase 1)

Calcare, trachite, laterizi (fase 2)

### **C:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Portalino

**Intradosso:** A tutto sesto

### **CDX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A tutto sesto

### **MDX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

### **DX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Note:**

L'arco è conservato solo per una piccola porzione. La ghiera esterna è decorata con motivo a rombi e ha un altro andamento: non è chiaro se fosse a sesto acuto o se coprisse una piccola bifora a tutto sesto. La presenza di uno stipite di circa 1.04 metri farebbe comunque supporre che si tratti di un portalino. L'apertura MDX conserva i due stipiti; quella a DX conserva gli stipiti e il negativo dell'arco. Sono entrambe tamponate in laterizi uguali a quelli con i quali sono costruite.

*Prospetto Particolare 4*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** 6.83

**Altezza (c):** 8.44

**Altezza (dx):** 6.6

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 99.0

**% stratigrafia medievale:** 20.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

orizzontamenti regolari

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate a squadra

**Finitura:**

assente

regolarizzata

**Note:**

Il prospetto è fortemente compromesso dai numerosi interventi successivi.

I pilastri in laterizi sono stati considerati medievali, ma l'ipotesi rimane da verificare a causa della mancanza di una curva mensiocronologica di riferimento.

La tecnica muraria impiegata è la stessa riconoscibile sul PP3 ed è costituita da corsi di trachite di colore giallastro alternati a corsi di laterizi.

È probabile che questo prospetto prevedesse un'intonacatura.

**Piano 1****Materiali:**

Calcere, trachite, laterizi (fase 1)

**C:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Portale

**Note:**

Dell'apertura rimangono i pilastri in laterizi poiché il portale è stato completamente asportato e poi tamponato.

**Piano 2****Materiali:**

Calcere, trachite, laterizi (fase 1)

**C:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Nicchia

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

Pilastri in laterizi.

Nicchia riadattata e poi tamponata.

## Complesso Architettonico 3

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10113

**Sigla:** SSO

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Rudere

### **Definizione:**

Circuito murario interno, a Sud-Est del nucleo ellittico più antico.

### **Descrizione:**

Circuito murario più interno del castello di Sasso d'Ombrone.

Racchiude il nucleo originario posto nel punto di quota più alto.

Attualmente è costituito dai resti di una porta di cui si conserva lo stipite sinistro e da un breve tratto di mura che si conserva in elevato per soli tre corsi.

La tipologia muraria è caratterizzata in entrambi i casi da un largo impiego di conci di trachite insieme all'uso di calcare e laterizi.

I due corpi di fabbrica sono situati sulla stessa curva di livello, fatto che rafforza l'ipotesi che essi facciano parte dello stesso complesso difensivo sebbene attualmente non abbiano continuità fisica.

### **Conservazione:**

Il complesso è identificabile solo in pianta: non conserva i limiti originari.

Lo stato di conservazione delle murature superstiti è discreto.

### **Osservazioni:**

Questo complesso, che conserva le tracce del circuito murario più interno del sito, si differenzia dall'ampio brano delle mura più esterne (CA 4) soprattutto per l'uso della trachite, non presente in questo secondo complesso.

### **Interpretazione:**

L'uso di trachite e di laterizi, che caratterizza questo circuito murario e il suo accesso e li differenzia dalle mura e dalla porta più esterni (esclusivamente in calcare), farebbe ipotizzare una periodizzazione dei due complessi che vedrebbe le seguenti fasi:

Fase 1: la realizzazione di una prima recinzione della parte più alta del sito (CA 3) con almeno un accesso a Sud (CF1).

Fase 2: costruzione della fortificazione più esterna (almeno sul lato Sud, CA 4) a chiudere, con una nuova porta, merlata (CF2), una parte della strada che dava accesso alla porta del primo circuito.

## Corpo di fabbrica 1



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10113

**CA:** 3

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 25

**Sigla:** SSO

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Porta

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Rudere

**Stato di conservazione:** Discreto anche se non conserva i limiti originari.

**PP Visibili:** 3

### **Definizione:**

Porta di accesso al nucleo più interno del castello

### **Descrizione:**

Porta di accesso al nucleo più interno del castello di Sasso d'Ombrone.

Si conservano soltanto lo stipite sinistro e una porzione di muratura allo stato di rudere.

La tipologia muraria è caratterizzata dal largo utilizzo della trachite e del laterizio, oltre alla presenza di alcuni conci di calcare.

È riconoscibile ancora in questa parte del sito l'impronta dell'asse viario principale, che entrava da Sud attraverso questo accesso. La strada, a pochi metri dalla porta, verso l'interno, è realizzata tramite taglio e rilavorazione del banco di calcare su cui sorge il castello.

### **Osservazioni:**

Il terzo prospetto conserva solo l'angolata e non è stato quindi schedato.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 3

**Altezza (c):** 4

**Altezza (dx):** 3.45

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 50.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

conci squadrate (A)

**Finitura:**

regolarizzata

spianata

spianata (A)

**Note:**

Fase 1: trachite, medievale

Fase 2: porticina e tetto

Fase 3: tamponamento

Fase 4: costruzioni moderne

**Piano 1**

**Materiali:**

Trachite, laterizi, calcare (fase 1)

**Piano 2**

**Materiali:**

Trachite, calcare, laterizi (fase 1)



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** 3.45

**Altezza (c):** 3.45

**Altezza (dx):** 3.45

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 2

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Lavorazione:**

conci squadrate (A)

**Finitura:**

spianata (A)

**Note:**

Il prospetto è di dimensioni molto limitate perché è quello corrispondente all'interno dello stipite.

Il prospetto è costituito da conci prevalentemente in trachite, con presenza di occasionali conci di calcare e laterizi.

A metà circa dell'altezza si trova un alloggio quadrato per la trave di chiusura della porta.

**Piano 1**

**Materiali:**

Trachite, calcare, laterizi (fase 1)

**Piano 2**

**Materiali:**

Trachite, calcare, laterizi (fase 1)

## Corpo di fabbrica 2



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10113

**CA:** 3

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 49, 50

**Sigla:** SSO

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura di cinta

**Funzione originaria:** Militare-difensiva

**Funzione attuale:** Rudere

**Stato di conservazione:** Pessimo

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Tratto di mura del circuito murario interno.

### **Descrizione:**

Breve tratto di mura pertinenti al circuito murario più interno del borgo, visibile nell'area retrostante la chiesa, presso l'abside.

Le mura si conservano per un tratto di circa 11 metri, per soli tre corsi in elevato (altezza 1 metro circa) ed hanno uno spessore di cm 77.

Il tratto della cinta muraria è posto alla stessa quota della porta di accesso di questo circuito (CF1), ma non è in continuità fisica con essa.

Le mura sono parzialmente interrata e presentano visibile solo il prospetto esterno.

Attualmente in stato di rudere, si conservano all'interno di un'area verde di proprietà comunale.

## Prospetto Particolare 1

Sasso d'Ombrone



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 1

**Altezza (c):** 1

**Altezza (dx):** 1

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 1

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 80.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

**Finitura:**

assente

regolarizzata

spianata

### **Note:**

Le mura si conservano in due brevi tratti, che probabilmente erano originariamente consecutivi.

La porzione conservata sembra crollata e parzialmente interrata.

Lo spessore del nucleo non è individuabile con certezza.

Il prospetto esterno mostra numerosi tagli e tamponamenti.

## Piano 1

### **Materiali:**

Trachite, calcare, laterizi (fase 1)

## Complesso Architettonico 4

### Informazioni generali:

**Sito:** 10113

**Sigla:** SSO

**Funzione originaria:** Militare-difensiva

**Funzione attuale:** Residenziale

### Definizione:

Parte di isolato urbano che ricalca il circuito murario esterno, a Sud-Ovest del nucleo ellittico più antico.

### Descrizione:

Porzione di isolato urbano composto dagli edifici che formano il giro esterno del circuito murario del borgo (lato Sud-Ovest).

I prospetti coincidono probabilmente con il muro di cinta vero e proprio, in bozze di calcare, in cui sono visibili due, forse tre feritoie.

Il lato Sud-Est del complesso architettonico comprende la porta di accesso di questo circuito murario (CF2).

Il complesso architettonico si compone quindi di due corpi di fabbrica: un tratto delle mura di cinta (CF1) e l'accesso fortificato (CF2).

### Conservazione:

Mediocre a causa dei molti rimaneggiamenti, della stilatura dei giunti e dei letti e della parziale intonacatura.

### Osservazioni:

I paramenti murari di questo complesso, che si caratterizzano per l'uso esclusivo di bozze in calcare, si differenziano da quelli delle mura più interne (CA 3) dove è stato invece registrato un largo uso della trachite e dei laterizi.

### Interpretazione:

Questa differenza nel materiale da costruzione porterebbe ad ipotizzare una periodizzazione dei due complessi che vedrebbe una prima fortificazione della parte più alta del sito (CA 3) con almeno un accesso a Sud (CF1), ed una seconda fase con la realizzazione della fortificazione più esterna (almeno sul lato Sud, CA 4) a chiudere, con una nuova porta (merlata, CF2), una parte della strada che dava accesso alla porta del primo circuito.

### **Corpo di fabbrica 1**



### Informazioni generali:

**Sito:** 10113

**CA:** 4

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 21

**Sigla:** SSO

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura di cinta

**Funzione originaria:** Militare/difensiva

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 1

### Definizione:

Tratto di cinta muraria.

### Descrizione:

Tratto di cinta muraria in conci sbazzati di calcare e rari conci sbazzati in arenaria.

Si conserva per un tratto di circa 21 metri e per un'altezza di circa 10 metri.

Sono visibili tre strette feritoie, tra le quali una pesantemente intonacata, in fase con la muratura.

È visibile anche l'angolata sinistra, anche questa in bozze di calcare.

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 13.7

**Altezza (dx):** 10.28

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 85.0

**% stratigrafia medievale:** 75.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

pietre sbazzate a squadra **(A)**

**Finitura:**

assente  
regolarizzata  
regolarizzata (A)

## Piano 1

### **Materiali:**

Calcere, rara arenaria (fase 1)

### **MSX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4

**Apertura:** Feritoia

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

### **CSX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4

**Apertura:** Feritoia

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

### **C:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4

**Apertura:** Feritoia

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

## Piano 2

### **Materiali:**

Calcere, rara arenaria (fase 1)

## Piano 3

### **Materiali:**

Calcere, rara arenaria (fase 1)

## **Corpo di fabbrica 2**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10113

**CA:** 4

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 37

**Sigla:** SSO

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Porta d'accesso e annessi

**Funzione originaria:** Militare/difensiva

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Discreto

**PP Visibili:** 5

### **Definizione:**

Porta di accesso al circuito fortificato esterno.

### **Descrizione:**

Corpo di fabbrica che comprende la porta di accesso Sud-Ovest del circuito murario più esterno.

Si riconosce una prima fase medievale in bozze di calcere che comprende anche gli stipiti della porta costruiti in calcere, con sporadici conci in trachite e arenaria, e i resti di una probabile merlatura.

La seconda fase medievale comprende il rialzamento del prospetto merlato.

La terza fase ha visto l'inserimento di beccatelli in laterizio al di sopra della porta, all'altezza del rialzamento della cortina muraria. Questi beccatelli erano destinati a sorreggere un apparato a sporgere per la difesa piombante funzionale alla porta stessa.

La quarta fase visibile corrisponde all'abbattimento dei beccatelli e dell'apparato a sporgere (dei beccatelli rimane visibile solo la parte basale rimasta inserita nel prospetto dopo l'asportazione della porzione aggettante) e all'inserimento di due finestre rettangolari nella parte superiore del prospetto.

### **Osservazioni:**

Sono stati schedati solo i primi tre prospetti. Il quarto, infatti, è pesantemente intonacato salvo per una piccola porzione di angolata, mentre il quinto è coperto da strutture addossate che ne compromettono la visibilità anche per la parte non direttamente coperta.

*Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** 10.62

**Altezza (c):** 9.9

**Altezza (dx):** 9.3  
**Piani:** 3  
**Piani medievali:** 3  
**Fasi:** 6  
**Fasi medievali:** 3  
**% stratigrafia:** 100.0  
**% stratigrafia medievale:** 70.0  
**Complessità stratigrafica:** 3  
**Restauro giunti e letti:** Sì  
**Affidabilità:** 3  
**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli  
corsi non orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

pietre spaccate  
pietre sbozzate  
pietre sbozzate a squadro  
pietre sbozzate a squadro **(A)**  
conci squadrati **(A)**

#### Finitura:

assente  
regolarizzata  
spianata **(A)**

### **Note:**

Fase 1: paramento in calcare  
Fase 2: rialzamento  
Fase 3: beccatelli e ghiera in laterizi

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Calcare (fase 1)

### **DX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Apertura:** Fornice

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

### **Note:**

Gli stipiti del portale, in calcare, appartengono alla fase 1, la ghiera in laterizi alla fase 3.

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Calcare (fase 1 e 2)

Laterizi (fase 3)

### **Note:**

I merli sono di fase 1.  
I beccatelli sono di fase 3.

## **Piano 3**

### **Materiali:**

Calcare (fase 2)

Laterizi (fase 3)

## *Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 7.4

**Altezza (dx):** 5.52

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 45.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

#### Lavorazione:

pietre spaccate  
pietre sbozzate  
conci squadrati **(A)**

#### Finitura:

assente  
regolarizzata  
spianata **(A)**

### **Note:**

Fase 1: calcare

Fase 2: ghiera in laterizi

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Calcare (fase 1)

Laterizi (fase 2)

### **CDX:**

**Fasi:** 1, 2, 3

**Apertura:** Fornice

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

### **Note:**

Su questo prospetto l'apertura, di fase 2, ha l'arco

a sesto ribassato, con ghiera in laterizi, ma è visibile anche il prospetto interno dell'apertura di fase 1 con l'arco a tutto sesto della porta sul PP1.

**Materiali:**

Calcare (fase 1)

Laterizi (fase 2)

## Piano 2

**Materiali:**

Calcare (fase 1)

*Prospetto Particolare 3*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 3.5

**Altezza (dx):** 4

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 2

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 100.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

*Posa in opera:*

corsi orizzontali e paralleli

*Lavorazione:*

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

pietre sbozzate a squadra **(A)**

conci squadrate **(A)**

*Finitura:*

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

**Note:**

Fase 1: calcare (stipiti).

Fase 2: laterizio (arco).

## Piano 1