





Triana

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, n. 47.5; COLLAVINI 1998, pp. 68n, 323, 364; FENTRESS, WICKHAM 2002, p. 268; FRANCOVICH et al. 2002, p. 44; Repertorio Farinelli, 36.05; REPETTI 1833-1846, v. 5, p. 598; WICKHAM 1989, p. 115

TRIANA

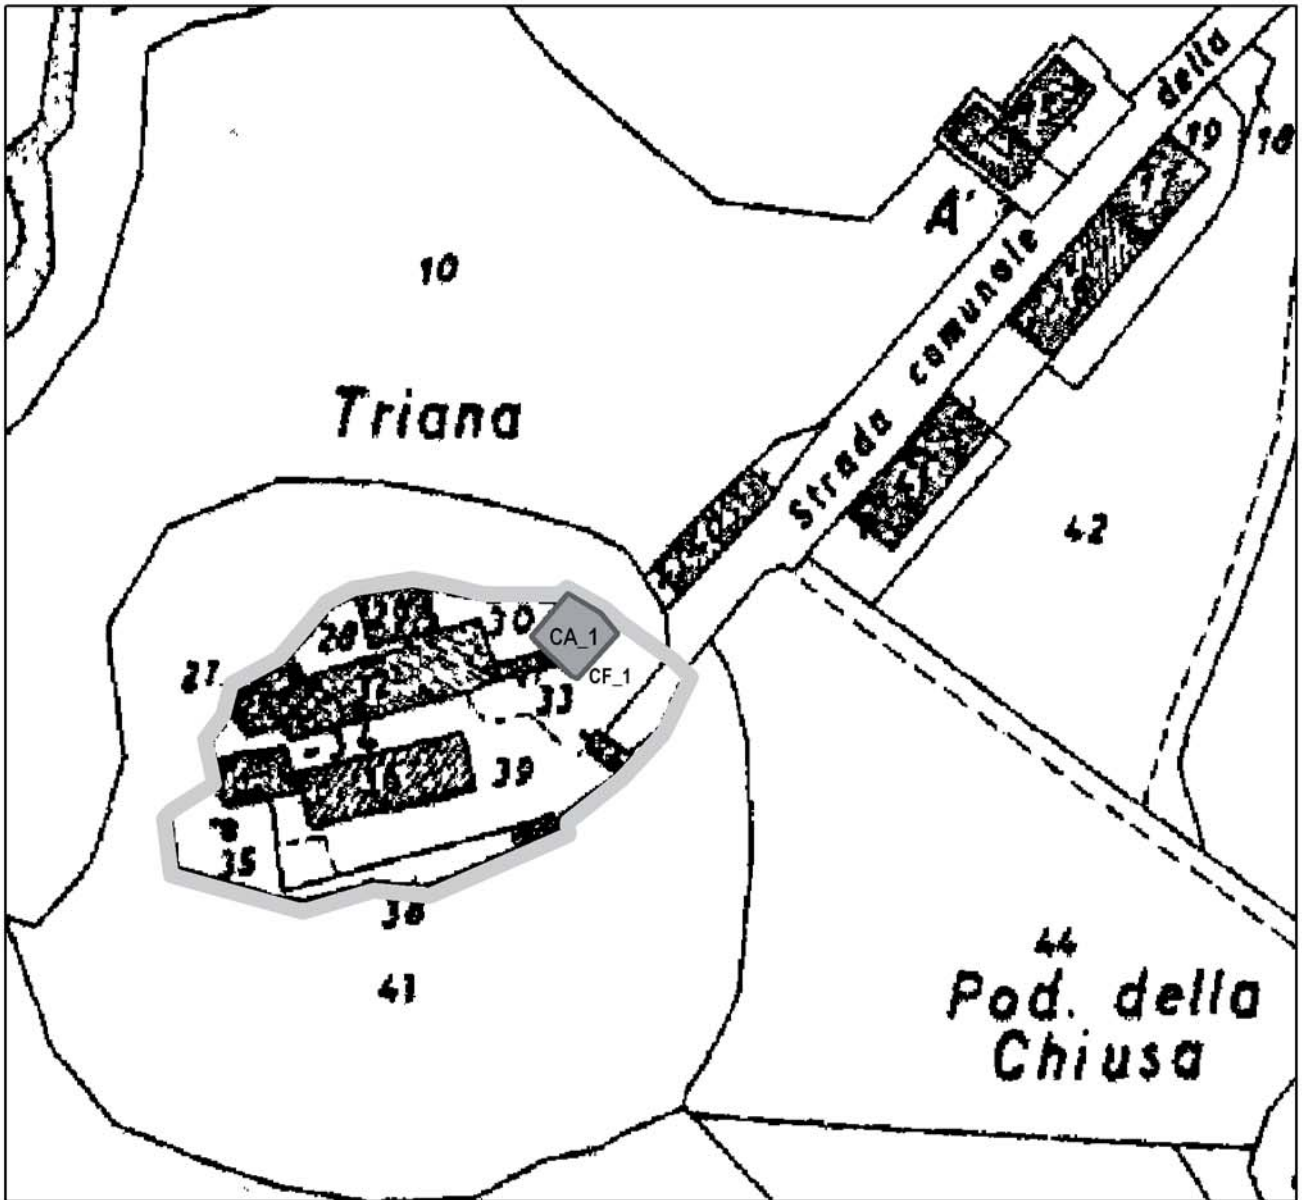

Triana

Sito 10104

Lapo Somigli

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Roccalbegna

Località: Triana

Sigla: TRI

1 Complesso Architettonico

1 Corpo di Fabbrica

2 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10104

Sigla: TRI

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Monumentale

Definizione:

Torrione a Nord-Est del castello di Triana.

Descrizione:

Complesso architettonico costituito da un torrione quadrangolare (CF1) situato a Nord-Est del castello di Triana.

La struttura doveva avere in origine una funzione militare, data anche la posizione, in prossimità della cinta muraria, ma l'esiguità dei paramenti medievali conservati, i pesanti restauri e le ricostruzioni non permettono di stabilirne con certezza la planimetria e se avesse in origine anche una funzione civile. Il complesso è oggi disabitato.

Conservazione:

Mediocre

Corpo di fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10104

CA: 1

Foglio catastale: 71

Particella: 30

Sigla: TRI

Tipologia: Militare

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Monumentale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 4

Definizione:

Torrione.

Descrizione:

Torrione a pianta quadrangolare, situato a Nord-Est del castello di Triana.

L'Edificio è pesantemente rimaneggiato sia da ricostruzioni, sia da restauri, e conserva scarse tracce di murature medievali nei prospetti Nord-Ovest e

Sud-Est.

Gli interventi post-medievali sono talmente estesi che non è possibile stabilire con certezza né la planimetria originaria, né la funzione (se fosse una struttura esclusivamente militare o anche civile).

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest

Altezza (sx): 12.0

Altezza (c): 12.0

Altezza (dx): 12.0

Piani: 4

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia.: 70.0

% stratigrafia medievale: 20.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Aree intonacate: Sì

Affidabilità: 1

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

La muratura medievale ha giunti e letti restaurati con l'impiego di laterizi; la finestra è reinserita.

Piano 1

Materiali:

Calcere e rara pietra forte (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcere e rara pietra forte (fase 1)

Prospetto Particolare 2

**Informazioni generali:**

Orientamento: Sud-Est

Altezza (sx): 12.0

Altezza (c): 12.0

Altezza (dx): 12.0

Piani: 4

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 40.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Pose in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

conci squadrate (**A**)

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata (**A**)

spianata (**A**)

Note:

La relazione tra le fasi medievali 1 e 2 non è chiara, mancando un rapporto stratigrafico dirimente.

Piano 1**Materiali:**

Calcere alberese e occasionale pietra forte (fasi 1 e 2)

C:

Fasi: 2

Apertura: Portale

Note:

Del portale si conserva solo parte dello stipite sinistro, realizzato in conci squadrate e spianate di alberese grigio.

Piano 2**Materiali:**

Calcere alberese e occasionale pietra forte (fasi 1 e 2)