



# Pitigliano

Indicazioni bibliografiche: BRUSCALUPI 1906; CAMMAROSANO, PASSERI 1976, pp. 352-353, n. 41.1; COLLAVINI 1998, pp. 226n, 241, 274-76, 281, 309, 312, 315, 324, 328, 334, 349n, 350n, 352, 359, 360n, 361-62, 365, 374-76, 377n, 381, 384n, 434, 438n, 441, 450n, 451, 452n, 454-55, 470, 510n, 511, 512n, 513n, 514n, 528, 568n, 574; POLOCK 1990, n. 3, pp. 99-114; CORRIDORI 2004, p. 442-450; Repertorio Farinelli, 34.01; REPETTI 1833-1846, v. 4, p. 470-476; v. 6S, p. 192; VICARELLI 1973, pp. 220-236;.



PITIGLIANO



# Pitigliano

## Sito 10204

Francesca Cheli

### Informazioni generali:

**Provincia:** GR

**Comune:** Pitigliano

**Località:** Pitigliano

**Sigla:** PGL

10 Complessi Architettonici

21 Corpi di Fabbrica

26 Prospetti Particolari

## Complesso Architettonico 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**Sigla:** PGL

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### Definizione:

Complesso di edifici di abitazione posto tra via della Guardia Nazionale, vicolo Messina e vicolo Gaeta.

### Descrizione:

Complesso di edifici nella parte Nord-Est dell'abitato medievale. Circa il 65% dei prospetti è privo di rivestimento e mostra murature in conci squadrati e spianati di tufo giallo, post medievali. I due corpi di fabbrica esaminati (complessivamente due prospetti con tracce di murature medievali) non conservano aperture ma solo porzioni di paramento murario a vista, in tufo squadrato. Tutta la parte Nord del complesso è costituito da edifici impostati sul costone di tufo e pertanto inaccessibili: i prospetti interni, laddove visibili, non conservano fasi medievali.

### Conservazione:

Scarso

## Corpo di Fabbrica 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**CA:** 1

**Foglio catastale:** 32/B

**Particella:** 1235

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

### Definizione:

Edificio in vicolo Messina 6.

### Descrizione:

Edificio a pianta quadrangolare all'angolo tra vicolo Messina e vicolo Guardia Nazionale, dove si trova il PP1. È visibile, alla base del paramento medie-

vale superstite (su questo prospetto è impostato un corpo di fabbrica su volto), l'affioramento tufaceo regolarizzato, su cui si impostano due corsi non orizzontali (il primo in piccole bozze, il secondo in conci squadrati). Alla base del paramento murario l'edificio ha subito senz'altro un consolidamento con una scarpa appoggiata al prospetto su via Messina - e successivamente intonacata - il cui inserimento è visibile all'estremità destra del PP1. Su quest'ultimo sono state tagliate una porta bassa e una piccola finestra quadrata (a sinistra) post-medievale.

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 4.0

**Altezza (c):** 3.8

**Altezza (dx):** 3.4

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 70.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

corsi non orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

conci squadrati

**Finitura:**

regolarizzata

spianata

### **Note:**

Il prospetto si trova al di sotto di un passaggio voltato. Non conserva aperture. Il paramento murario

è composto da conci squadrate di dimensioni medio grandi, al di sopra di un corso in piccole bozze di tufo messe in opera sull'affioramento di tufo con sommità regolarizzata.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo

## Corpo di Fabbrica 2

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 1

**Foglio catastale:** 32/B

**Particella:** 1198

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Edificio civile a Nord del complesso architettonico, in fondo a vicolo dell'Unità.

### **Descrizione:**

Sul corpo di fabbrica è osservabile solo il prospetto Est, dall'area aperta posta all'estremità Nord del vicolo dell'Unità.

L'edificio sorge sull'affioramento di tufo sommariamente regolarizzato. Il lato Nord sembra aver subito numerosi dissesti e crolli, con conseguenti ricostruzioni (conserva infatti un paramento murario solo al primo piano). La parte sinistra del PP1 appare interessata essenzialmente dall'apertura di due finestre post-medievali e dal rialzamento si notano due paramenti murari differenti, in evidente rapporto di successione. Il paramento murario di fase 2 vede l'impiego di zeppe in laterizio nei giunti e nei letti (potrebbe tuttavia trattarsi di restauri)

### **Osservazioni:**

Non è possibile accedere alla base del prospetto per acquisire le misure: l'altezza massima da terra (roccia compresa) è circa 12-13 metri. La localizzazione al limite Nord dell'abitato su un costone tufaceo di notevole altezza e quindi inaccessibile farebbe pensare che in origine l'edificio avesse una doppia funzione civile e difensiva, ma non è possibile dirlo con certezza a causa della mancanza di altri elementi.

## Prospetto Particolare 1



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** non rilevabile

**Altezza (c):** non rilevabile

**Altezza (dx):** non rilevabile

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 7

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 45.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

corsi non orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadrate

**Finitura:**

regolarizzata

spianata

### **Note:**

Il prospetto non conserva aperture relative alle fasi medievali. Le fasi visibili potrebbero essere fasi di cantiere ma, data la diffusa presenza di zeppe in laterizi nella fase 2 (forse di restauro) e di un degrado delle superfici nettamente diverso, è stata fatta la scelta di distinguerle. Nella roccia si notano alcuni incavi, due di forma quadrangolare e con andamento orizzontale, non allineati né in verticale né in orizzontale. Il prospetto non è misurabile.

## Piano 1

### **Materiali:**

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo (fase 2)

**Informazioni generali:****Sito:** 10204**Sigla:** PGL**Funzione originaria:** Residenziale**Funzione attuale:** Residenziale**Definizione:**

Isolato urbano posto tra vicolo della Guardia Nazionale, vicolo della Stella e vicolo Messina.

**Descrizione:**

Isolato urbano posto tra vicolo della Guardia Nazionale, vicolo della Stella e vicolo Messina, nella parte settentrionale dell'abitato di Pitigliano.

Comunica con il CA1 tramite un passaggio ad arco ed è adiacente al CA3.

Conserva murature medievali solo su tre corpi di fabbrica poiché il resto degli edifici che compongono il complesso sono post-medievali oppure non visibili perché intonacati.

**Conservazione:**

Scarso: solo due corpi di fabbrica conservano murature medievali, il resto è post-medievale o non visibile perché intonacato.

***Corpo di Fabbrica 1*****Informazioni generali:****Sito:** 10204**CA:** 2**Foglio catastale:** 32/B**Particella:** 1202**Sigla:** PGL**Tipologia:** Civile**Specificare:** Abitazione**Funzione originaria:** Residenziale**Funzione attuale:** Residenziale**Stato di conservazione:** Scarso: conserva solo due lati che presentano anche altri interventi costruttivi.**PP Visibili:** 3**Definizione:**

Edificio posto in angolo fra vicolo della Guardia Nazionale e vicolo della Rosa da cui si accede.

**Descrizione:**

Edificio posto in angolo fra vicolo della Guardia Nazionale e vicolo della Rosa che presenta l'accesso al n°33. L'edificio ha forma irregolare, presenta oggi due piani e conserva tracce di muratura medievale solo sui prospetti Est e Sud. Il prospetto Sud si trova inoltre al di sotto di un passaggio ad arco di cui lo spigolo Sud-Est dell'edificio costituisce uno degli stipiti. L'edificio sembra conservare tracce di una apertura sul prospetto Sud (l'apertura è stata successivamente modificata).



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 6.8

**Altezza (c):** 7.14

**Altezza (dx):** 7.8

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 50.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadra

conci squadrate

conci squadrate (A)

**Finitura:**

spianata

spianata (A)

**Note:**

Il prospetto non presenta aperture originarie, conserva solamente l'angolata sinistra parzialmente coperta dal cemento di restauro (l'angolata costituisce lo stipite destro di un passaggio ad arco). Si nota la presenza di piccole zeppe in laterizio soprattutto nella parte alta dei giunti. In alto a sinistra si notano i segni di uno spiovente, da cui si deduce che l'altezza originaria era minore dell'attuale. Sono presenti interventi di restauro e ricostruzione.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo giallo/grigiastro (fase 1)

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo giallo/grigiastro (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 3.9

**Altezza (c):** 4.0

**Altezza (dx):** 4.35

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 60.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadra

conci squadrate

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Il prospetto presenta oggi una netta differenza cromatica fra due parti cui tuttavia non sembra corrispondere una scansione del paramento in due fasi diverse: sembra piuttosto da attribuirsi ad interventi sulla superficie.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo giallo/grigiastro (fase 1)

**DX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Portalino

**Note:**

Sembra che almeno nelle fasi 1 e 2 questo prospetto presentasse una apertura di cui rimane solo parte degli stipiti; l'apertura viene modificata in fase 3 (post-medievale), quando viene alzata la soglia e vengono ricostruiti lo stipite sinistro e l'arco.

## Corpo di Fabbrica 2

### Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**CA:** 2

**Foglio Catastale:** 32/B

**Particella:** 1192

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso: sono presenti pochi resti di murature medievali, incerte e senza aperture; si registra la presenza di tracce di interventi successivi.

**PP Visibili:** 3

### Definizione:

Edificio civile posto in vicolo Messina n°34.

### Descrizione:

Edificio civile posto tra vicolo della Rosa, vicolo Messina e vicolo della Stella, con accesso da vicolo Messina 34. L'edificio presenta un prospetto posto al di sotto di un passaggio ad arco (PP1, prospetto Est) con resti di muratura verosimilmente attribuibili al periodo medievale, come anche il prospetto su vicolo della Stella (PP2, prospetto Ovest), sebbene compromesso da interventi costruttivi successivi. Interamente ricostruito il prospetto Sud, dal quale si accede attualmente.

*Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 3.0

**Altezza (c):** 3.15

**Altezza (dx):** 3.2

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro

conci squadrate

Finitura:

regolarizzata

spianata

### Note:


Il prospetto non presenta aperture originarie. Le angolate sono entrambe realizzate in periodo post-medievale sebbene in fasi diverse. Il prospetto si trova sotto un passaggio ad arco e doveva essere, originariamente, intonacato.

## Piano 1

### Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*

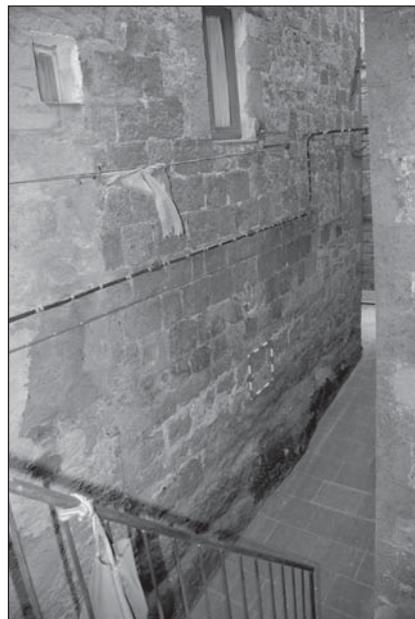

### Informazioni generali:

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 8.0

**Altezza (c):** 7.88

**Altezza (dx):** 7.7

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2  
**Fasi:** 4  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 95.0  
**% stratigrafia medievale:** 30.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** Parziale  
**Affidabilità:** 1  
**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati

#### Finitura:

regolarizzata

spianata

### **Note:**

Il prospetto, che si imposta sulla roccia madre, non presenta aperture medievali.

Nella fase medievale si notano due sottofasi:

sottofase 1a: conci di altezza inferiore con superfici regolarizzate a spigoli vivi non troppo accentuati;

sottofase 1b: conci di forma sub quadrata di altezza maggiore e finiture spianate (tufo giallo chiaro).

Si tratta probabilmente di due fasi di cantiere. Nella sottofase 1b si notano piccole zeppe in laterizi nei giunti.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo chiaro/grigiastro (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Tufo giallo chiaro (fase 2)

## **Corpo di Fabbrica 3**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 2

**Foglio catastale:** 32/B

**Particella:** 1212

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo: presenti ampi tratti intonacati e interventi recenti di ricostruzione e restauro.

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Edificio in via Messina n°26

### **Descrizione:**

Edificio posto tra vicolo della Rosa e via Messina, con ingresso dal n°26. L'edificio è completamente restaurato e conserva solo i resti dello stipite destro e il primo cuneo dell'arco appartenente probabilmente ad un portale.

### *Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 3.23

**Altezza (c):** 3.1

**Altezza (dx):** 3.0

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 30.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

#### Lavorazione:

conci squadrati (A)

#### Finitura:

spianata (A)

### **Note:**

Il prospetto conserva i resti di un pilastro e il primo cuneo non integro dell'arco per cui non è possibile definire la posa in opera. Non è chiaro se l'accesso all'edificio fosse composto da un portale singolo o doppio a causa dell'intonaco sulla parte destra del prospetto.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **MSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

**Note:**

La forma dell'arco del portale (intradosso ed estradosso) non è ricostruibile dal momento che se ne conserva un solo cuneo non integro.

## Complesso Architettonico 3

Pitigliano

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**Sigla:** PGL

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Definizione:**

Isolato urbano fra vicolo della Stella e vicolo Belfiore

**Descrizione:**

Isolato composto da edifici residenziali, nella parte Nord dell'abitato. Sebbene conservi il 70% di mura-ture a vista, presenta soltanto un prospetto sotto-volta e privo di aperture (CF1, PP1) con un paramento murario attribuibile all'età medievale.

**Conservazione:**

Scarsa

### Corpo di Fabbrica 1

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 3

**Particella:** 1183

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Medio per il PP1; non conserva tracce il PP2.

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio di abitazione in vicolo Belfiore n°8.

**Descrizione:**

L'edificio, come individuato sulla cartografia cata-stale, è il risultato dell'accorpamento di almeno due corpi di fabbrica. Si tratta di un edificio di quattro piani, che conserva un paramento murario medievale a vista alla base del prospetto Est (PP1), al quale è addossato un corpo di fabbrica su volta. I piani superiori, parzialmente liberi e visibili sul lato Sud del prospetto, non conservano tracce di interventi costruttivi di epoca medievale.



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 3.1

**Altezza (c):** 2.7

**Altezza (dx):** 2.6

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 75.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati

**Finitura:**

regolarizzata

### **Note:**

La superficie appare regolarizzata ma potrebbe trattarsi dell'effetto del degrado del tufo.

Il prospetto si trova sotto un passaggio voltato; le murature sono impostate sul tufo regolarizzato a gradoni.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## **Complesso Architettonico 4**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**Sigla:** PGL

**Funzione originaria:** Residenziale e probabilmente difensiva nella parte Sud

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Isolato tra via Zuccarelli, vicolo Curtatone, vicolo Delle Riforme.

### **Descrizione:**

Complesso composto da edifici di abitazione situato nella parte Sud dell'abitato. Le tracce più consistenti di fasi costruttive medievali si trovano sui prospetti a Sud del complesso, dove le murature insistono sullo sperone roccioso. L'area dei corpi di fabbrica meridionali (CF1 e CF2) è accessibile da una "terrazza" edificata sul costone di tufo più basso: questi corpi di fabbrica, dunque, soprattutto dall'osservazione del CF2 (una probabile torre), potrebbero aver garantito una parte delle difese a Sud dell'abitato. Il complesso architettonico conserva una buona parte delle murature a vista, quasi tutte in conci di tufo, ad eccezione delle limitate porzioni in laterizi presenti nei tamponamenti, nei rinforzi della scarpa e in interventi post-medievali.

### **Conservazione:**

Conserva scarsi paramenti murari d'età medievale, nessuna apertura e nessuna tipologia edilizia ricostruibile.

## **Corpo di Fabbrica 1**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 4

**Foglio catastale:** 32/B

**Particella:** 1369

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 5

**Definizione:**

Edificio civile posto tra vicolo delle Riforme e vicolo della Costituzione.

**Descrizione:**

Edificio civile a forma di "L" posto sulla linea delle mura a Sud, posto tra vicolo delle Riforme e vicolo della Costituzione. Il corpo di fabbrica è costruito direttamente sul contrafforte roccioso. Numerosi interventi successivi hanno isolato le due porzioni di muratura medievale rimaste che risultano oggi separate dall'accesso di uno degli edifici abitativi.

*Prospetto Particolare 1*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 9.53

**Altezza (c):** 9.53

**Altezza (dx):** 9.53

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci quadrati

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Il prospetto è impostato direttamente sulla roccia affiorante; conserva murature medievali solo nella porzione destra del paramento legato all'adiacente PP2. Non si conservano aperture medievali.

**Piano 1****Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Note:**

Nella roccia di base sono scavati due alloggi con aperture, di cui una con scasso per architrave e fori per tettoie.

**Piano 2****Materiali:**

Tufo (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 9.53

**Altezza (c):** 9.2

**Altezza (dx):** 9.0

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci quadrati

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Il prospetto è impostato direttamente sulla roccia affiorante. L'unica porzione di muratura medievale

visibile occupa attualmente pochi corsi del primo e del secondo piano a sinistra del prospetto, che per il resto è coperto da intonaco o ricostruito.

## Piano 1

### Materiali:

Tufo (fase 1)

## Piano 2

### Materiali:

Tufo (fase 1)

## Corpo di Fabbrica 2

### Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**CA:** 4

**Foglio catastale:** 32/B

**Particella:** 1363

**Tipologia:** Civile

**Funzione originaria:** Residenziale-militare

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 6

### Definizione:

Edificio civile posto in vicolo della Costituzione, affacciato sul tratto Sud delle mura

### Descrizione:

Edificio di forma allungata col fronte più breve sul limite Sud dell'abitato. Fa angolo con la spianata ricavata sul costone roccioso, su cui è impostato. La muratura medievale si conserva solo nella porzione inferiore del prospetto sud.

*Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 14.9

**Altezza (c):** 14.9

**Altezza (dx):** 14.9

**Piani:** 6

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 6.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Finitura:**

spianata

### Note:

Resti di murature medievali si conservano solo in una piccola porzione al piano 1.

## Piano 1

### Materiali:

Tufo (fase 1)

## Corpo di Fabbrica 3



### Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**CA:** 4

**Foglio catastale:** 32/B

**Particella:** 1353

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazioni

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Buono

**PP Visibili:** 3

### Definizione:

Edificio in via Curtatone, angolo via Zuccarelli n° 103/105.

### Descrizione:

Edificio civile con due ingressi, uno su via Curtatone

(civico 9), l'altro su via Zuccarelli (civici 103/105). La muratura medievale si conserva su tutti i lati, ma a causa di lavori di restauro con impalcature è visibile solo in un andito che si apre su via Curtatone. Le aperture sono reinserite nella muratura in epoca successiva. Il corpo di fabbrica, impostato sulla roccia tagliata a gradoni, ha probabilmente tre piani su vicolo Curtatone, di cui il primo e parte del secondo visibili sull'andito di vicolo Curtatone.

*Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 4.6

**Altezza (c):** 4.6

**Altezza (dx):** 4.6

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 65.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadriati

**Finitura:**

spianata

### **Note:**

Il prospetto è all'interno di un andito d'ingresso.

La muratura medievale è compromessa solo dalla costruzione del tramezzo del soffitto ligneo, dalla ricostruzione dell'angolata sinistra e di una porta e dall'addossamento di una scala che porta all'accesso attuale sul prospetto opposto.

## Piano 1

### **Informazioni generali:**

Buche puntaie

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **Note:**

Le buche puntaie sono realizzate mediante tagli di forma quadrata sull'angolo dei singoli conci. L'angolata originaria non è conservata.

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **Note:**

L'angolata originaria non è conservata.

## Complesso Architettonico 5

### Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**Sigla:** PGL

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### Definizione:

Isolato urbano compreso tra vicolo Sdrucchiolo e vicolo Tiranno.

### Descrizione:

Isolato urbano compreso tra vicolo Sdrucchiolo e vicolo Tiranno a Nord dell'abitato di Pitigliano. L'isolato si affaccia su via Orsini ed è attraversata da vicolo Antica Pieve (non si registrano però edifici riconducibili a tale struttura). Conserva pochi resti di murature medievali presenti su due edifici (nel catasto individuati con un'unica particella, ma la ricognizione ha mostrato che non vi è in realtà continuità fisica fra i due). Il complesso conserva l'originaria funzione abitativa.

### Conservazione:

Mediocre: solo due edifici, di discrete dimensioni, conservano murature medievali.

### **Corpo di Fabbrica 1**



### Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 32/A

**Particella:** 790

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre: presenza di interventi ricostruttivi; non si conservano aperture originarie ad eccezione di una feritoia

**PP Visibili:** 2

### Definizione:

Edificio civile posto tra vicolo Antica Pieve e via Orsini.

### Descrizione:

Edificio civile posto tra vicolo Antica Pieve e via Orsini. Conserva tracce di muratura medievale su un prospetto (Ovest). Non è chiaro il rapporto con il corrispondente prospetto Est che è stato attribuito ad altro corpo di fabbrica (CF2) sebbene nel catasto risultino parte della stessa particella. L'ingresso è situato probabilmente su via Orsini (civico n°88).

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 9.7

**Altezza (c):** 9.3

**Altezza (dx):** 8.7

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati (A)

**Finitura:**

spianata

spianata (A)

### Note:

La muratura è realizzata in conci di tufo giallo compatto. Si conserva probabilmente una feritoia originaria, ipotizzata nel punto in cui sono visibili giunti allineati che, tuttavia, non sono rari nel paramento. A sinistra e a destra della stessa feritoia si trovano due conci posti per verticale, forse tamponamenti di buche puntaie (la destra è però dubbia, in quanto allineata ai giunti sottostanti). La muratura, sulla destra, si imposta sulla roccia.

## Piano 1

### Informazioni generali:

Buche puntaie

### Materiali:

Tufo giallo (fase 1).

## Piano 2

### Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

### CDX:

**Fasi:** 1

**Apertura:** Feritoia

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

### Note:

Sullo stesso filare, a destra e a sinistra della feritoia, il corso sotto l'architrave presenta forse due buche puntaie tamponate realizzate a risparmio nella muratura (la destra è dubbia perché allineata ai giunti sottostanti).

## Corpo di Fabbrica 2



### Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 32/A

**Particella:** 790

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre: sono presenti interventi ricostruttivi.

**PP Visibili:** 2

### Definizione:

Edificio civile posto tra vicolo Sdrucchiolo e via Orsini

### Descrizione:

Edificio civile posto tra vicolo Sdrucchiolo e via Orsini. Conserva tracce di muratura medievale solo sul prospetto Est. Non è chiaro il rapporto con il CF1 a causa degli interventi costruttivi successivi (è stato attribuito un altro numero di CF sebbene nel catasto siano identificati con una sola particella). L'ingresso è posto probabilmente su vicolo Sdrucchiolo al civico 15, sebbene non si escluda un accesso anche da via G. Orsini.

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 2.56

**Altezza (c):** 7.75

**Altezza (dx):** 10.3

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 55.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

avorazioni:  
conci squadri  
conci squadri (A)  
Finitura:  
spianata  
spianata (A)

**Note:**

Il prospetto si affaccia su uno stretto vicolo che ne rende difficile l'analisi.

Il piano di campagna è in forte pendenza. Al piano 2 si trovano due mensole rettangolari realizzate con un litotipo diverso e sovralavorate; al piano 3 si registra la presenza di una piccola finestra che sembra essere in fase con la muratura. Il limite tra i piani 2 e 3 è segnato dallo sdoppiamento di un corso.

## Piano 1

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Note:**

Le mensole sono inserite in buche rettangolari tagliate nei conci fra due corsi e sono sullo stesso filare; quella più a destra sporge di qualche centimetro dal filo del muro.

## Piano 3

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**C:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

L'apertura, per la quale non è certa l'attribuzione al periodo medievale, è tamponata con pietre spaccate. Doveva avere una soglia oggi asportata.

# Complesso Architettonico 6

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**Sigla:** PGL

**Funzione originaria:** Residenziale-difensiva

**Funzione attuale:** Residenziale

**Definizione:**

Isolato urbano a Nord-Ovest dell'abitato fra via Aldobrandeschi e via dell'Antico Pretorio.

**Descrizione:**

Isolato urbano posto all'estremità Nord-Ovest dell'abitato, comprendente un breve tratto del circuito murario d'età etrusca al quale sembra appoggiarsi una porzione di mura d'età medievale compromesso comunque da ricostruzioni successive. Il complesso conserva anche altri due edifici con murature attribuibili all'età medievale.

**Conservazione:**

Buono: conserva alcuni corpi di fabbrica con edifici medievali; il complesso non è intonacato ma presenta ricostruzioni e restauri.

## Corpo di Fabbrica 1

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 6

**Foglio Catastale:** 32/A

**Particella:** 728

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo: sono presenti pesanti interventi successivi

**PP Visibili:** 3

**Definizione:**

Edificio in vicolo dell'Antico Pretorio.

**Descrizione:**

Edificio posto in vicolo dell'Antico Pretorio n°10/24. Presenta solo un prospetto che conserva murature medievali, poiché molto compromesso da interventi successivi e parzialmente obliterato da altri edifici. Mancano elementi per poter mettere in relazione questo corpo di fabbrica con il "Pretorio" citato nella toponomastica.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 8.9

**Altezza (c):** 8.9

**Altezza (dx):** 8.0

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 40.0

**% stratigrafia medievale:** 20.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazioni**

conci squadriati (A)

**Finitura:**

spianata (A)

**Note:**

Il prospetto conserva una piccola porzione di muratura visibile, a causa di interventi successivi e della presenza di altri edifici in appoggio. Non si conservano aperture originarie. La cornice presente è stata inserita in una fase post-medievale (fase 3). La parte destra del prospetto è coperta da cemento che non consente di capire se appartenga al medesimo CF oppure no.

**Piano 1**

**Note:**

Non si conservano murature medievali

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Piano 3**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

***Corpo di Fabbrica 2***



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 6

**Foglio catastale:** 32/A

**Particella:** 730

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura di cinta

**Funzione originaria:** Difensiva

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre: le superfici dei paramenti risultano compromesse.

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Tratto delle mura urbane a Nord (presso la porta di Sovana).

**Descrizione:**

Tratto delle mura di cinta dell'abitato poste nel settore Nord. Il complesso residenziale attualmente impostato sul setto murario è successivo ed ha un andamento divergente. La superficie dei conci (squadri di tufo) è estremamente compromessa e rende tutta la muratura poco leggibile (muffe, sali ecc. coprono anche giunti e letti). È tuttavia possibile leggere la differenza, all'esterno, fra il paramento murario a destra della porta e un rifacimento più recente della porta stessa. Dove la superficie dei conci è completamente erosa il litotipo appare prevalentemente di colore rosso. Le mura sono impostate sulla regolarizzazione dell'affioramento di tufo.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** -

**Altezza (c):** 6.4

**Altezza (dx):** -

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Note:**

La finitura non è osservabile a causa del degrado.

**Piano 1**

**Materiali:**


Tufo (fase 1)

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 3**

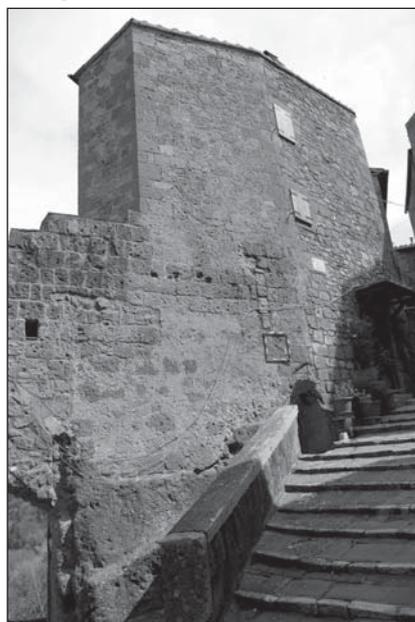

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 6

**Particella:** 142

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura di cinta

**Funzione originaria:** Difensiva

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso: sono presenti interventi ricostruttivi, di restauro nei giunti e nei letti, uso di intonaco.

**PP Visibili:** 3

**Definizione:**

Edificio posto in via Porta di Sovana 22.

**Descrizione:**

Edificio posto in via Porta di Sovana 22, in prossimità della porta stessa.

Ha pianta poligonale irregolare con lo spigolo Sud-Est molto acuto.

Conserva pochi resti di muratura facente parte, probabilmente, del sistema difensivo del sito.

L'edificio si imposta direttamente su un affioramento di tufo e sembra, almeno sul lato Nord, appoggiarsi al CF2 (Porta).

L'attribuzione al periodo medievale è dubbia a causa degli interventi successivi che ne compromettono la lettura.

Il prospetto Sud (PP1) è composto da conci in tufo poroso.

Il prospetto Nord presenta una muratura diversa, in conci di tufo molto compatto, squadrati e spianati, con frequenti zeppe in laterizio nei giunti e sembra attribuibile ad un rifacimento post-medievale.

**Osservazioni:**

Altezze prospetto Nord: sx: 10,50 m; c: 10,50 m; dx: 7,50 m



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud  
**Altezza (sx):** 4.5  
**Altezza (c):** 8.7  
**Altezza (dx):** 8.0  
**Piani:** 3  
**Piani medievali:** 1  
**Fasi:** 4  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 40.0  
**% stratigrafia medievale:** 5.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** Parziale  
**Affidabilità:** 1  
**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**  
 pietre sbazzate a squadro  
 conci quadrati  
**Lavorazione:**  
 corsi orizzontali e paralleli  
**Finitura:**  
 spianata

**Note:**

Il litotipo utilizzato è un tufo giallo-rossastro poroso. Non sono presenti aperture originarie. Il prospetto è compromesso da interventi di restauro. Sono presenti rare zeppe in laterizio.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 4**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10204  
**CA:** 6  
**Foglio catastale:** 32/A  
**Particella:** 747  
**Sigla:** PGL  
**Tipologia:** Civile  
**Specificare:** Abitazione  
**Funzione originaria:** Residenziale  
**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre: due prospetti risultano leggibili anche se parzialmente; sono presenti ricostruzioni e restauri.

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio civile tra via della porta di Sovana e vicolo delle Mura.

**Descrizione:**

Edificio civile tra via della porta di Sovana e vicolo delle Mura. Costruito su un affioramento di tufo parzialmente scavato per ricavare un ambiente di almeno m 5,50 x 2,50. Conserva murature medievali sui due prospetti visibili (Nord e Ovest). Il lato Nord sembra presentare due fasi costruttive.

**Osservazioni:**

Il primo piano dell'edificio, parzialmente scavato nella roccia, sembra essere adibito oggi a rimessa per attrezzi.

Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord  
**Altezza (sx):** 8.75  
**Altezza (c):** 8.6  
**Altezza (dx):** 9.4  
**Piani:** 3  
**Piani medievali:** 2  
**Fasi:** 5  
**Fasi medievali:** 2  
**% stratigrafia:** 90.0  
**% stratigrafia medievale:** 25.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** No  
**Affidabilità:** 2  
**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**  
 corsi orizzontali e paralleli  
**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadra

Finitura:

regolarizzata

spianata

**Note:**

Non presenta aperture originarie. Si notano due fasi: una in tufo rossastro (fase 1), l'altra in tufo giallo-grigiastro (fase 2).

Fase 1: conci per lo più rettangolari piuttosto spianati.

Fase 2: bozzette quadrate regolarizzate. Il prospetto si imposta direttamente su un affioramento di tufo dello stesso colore rossastro del litotipo usato nel paramento.

## Piano 1

**Materiali:**

Tufo rosso (fase 1); tufo giallo-grigiastro (fase 2)

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo giallo-grigiastro (fase 2)

*Prospetto Particolare 2*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 9.6

**Altezza (c):** 8.1

**Altezza (dx):** 7.0

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadra

pietre sbazzate a squadra **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto non conserva aperture originarie, si imposta sulla roccia madre e presenta interventi di restauro e ricostruzione successivi.

Il secondo filare sopra la roccia presenta conci rettangolari posti per verticale, altrove sono bozzette di forma sub-quadrate o rettangolare. La roccia sottostante è stata scavata e vi è stato ricavato un ambiente di almeno m 5,50 x 2,50.

## Piano 1

**Materiali:**

Tufo rosso (fase 1)

# Complesso Architettonico 7

## Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**Sigla:** PGL

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## Definizione:

Complesso di edifici residenziali tra vicolo della Battaglia e vicolo della Vittoria.

## Descrizione:

Isolato posto nel settore orientale dell'abitato, tra vicolo della Battaglia e vicolo della Vittoria, composto da edifici residenziali, due dei quali conservano resti di murature medievali.

## Conservazione:

Mediocre

## Corpo di Fabbrica 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**CA:** 7

**Foglio catastale:** 32/A

**Particella:** 958

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

### Definizione:

Edificio di abitazione in vicolo della Vittoria (adiacente al civico 21).

### Descrizione:

La particella catastale comprende due corpi di fabbrica. L'edificio è a pianta quadrangolare e conserva due prospetti liberi e privi di rivestimento, solo uno dei quali (Sud-Est) conserva porzioni di paramento attribuibili al periodo medievale. Il prospetto a Sud-Est (PP1) ha un paramento murario in conci squadrati/sbozzati a squadro di tufo dalle superfici molto erose. L'edificio è impostato su di in affioramento di tufo ben regolarizzato sul lato Sud-Ovest. Il rapporto col corpo di fabbrica adiacente a Est non è visibile a causa di un rifacimento del lato destro del PP1 che appoggia su entrambi gli edifici.

## Prospetto Particolare 1



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** 8.1

**Altezza (c):** 7.5

**Altezza (dx):** 8.3

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

spianata

spianata **(A)**

### Note:

Il tamponamento del portale è un paramento murario del tutto simile alla muratura soprastante (anche i conci degli stipiti non differiscono dagli elementi presenti nella muratura). Si attribuiscono alla fase 1 solo gli stipiti che interventi successivi hanno privato della muratura adiacente. Il limite superiore della muratura di fase 2 potrebbe essere la traccia di una copertura a doppio spiovente.

## Piano 1

### Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

**CDX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

**Note:**

Si conservano tre conci di ciascuno stipite del portale.

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**DX:**

**Fasi:** 2, 3, 4, 5

**Apertura:** Feritoia

**Note:**

Feritoia semplice con architrave composto da un concio non differenziato dalla muratura. La luce è dell'altezza di un corso.

## Corpo di Fabbrica 2

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 7

**Foglio catastale:** 32/A

**Particella:** 951-952

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo: sono presenti pesanti ricostruzioni e restauri

**PP Visibili:** 1

**Definizione:**

Edificio in via Aldobrandeschi, 57/63.

**Descrizione:**

Edificio in via Aldobrandeschi, 57/63.

Conserva resti di una muratura in tufo giallo-grigiastro molto poroso alla quale se ne appoggia una in tufo giallo compatto.

### Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 9.4

**Altezza (c):** 9.6

**Altezza (dx):** 9.8

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Il paramento è realizzato in conci di tufo giallo grigiastro molto poroso. Si rileva la presenza di alcune zeppe in laterizi nella fase 4 (parte sommitale). Non si registra la presenza di aperture originarie poiché quelle presenti al piano 1 sembrano da mettere in relazione alla ricostruzione post-medievale di fase 2.

## Piano 1

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

# Complesso Architettonico 8

Prospetto Particolare 1

Piugliano

## Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**Sigla:** PGL

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## Definizione:

Isolato urbano posto fra via Zuccarelli, vicolo delle Riforme e piazza della Repubblica.

## Descrizione:

Isolato urbano fra via Zuccarelli, vicolo delle Riforme e piazza della Repubblica. Conserva tracce piuttosto dubbie di muratura medievale solo su un corpo di fabbrica e di dimensioni molto esigue.

## Conservazione:

Pessima: il complesso presenta pesanti ricostruzioni che rendono difficile l'analisi.



## **Corpo di Fabbrica 1**

### Informazioni generali:

**Sito:** 10204

**CA:** 8

**Foglio catastale:** 32/B

**Particella:** 1384

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso: presenta numerosi interventi costruttivi successivi e parti intonacate.

**PP Visibili:** 2

### Definizione:

Edificio civile posto in via Zuccarelli.

### Descrizione:

Edificio civile posto in via Zuccarelli, angolo via Gioberti. L'edificio presenta numerosi interventi ricostruttivi e restauri successivi che hanno compromesso l'aspetto originario. Conserva tracce di muratura su entrambi i lati anche se è molto dubbia l'attribuzione al periodo medievale.

### Informazioni generali:

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 10.35

**Altezza (c):** 9.25

**Altezza (dx):** 8.9

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

spianata

spianata **(A)**

### Note:

Il prospetto non conserva aperture originarie. I conci sono di forma rettangolare, più bassi nella metà inferiore, più alti nella metà superiore. L'attribuzione al periodo medievale è dubbia poiché tale tipologia non è stata mai riscontrata e non vi sono aperture indicative; inoltre il paramento è compromesso da ricostruzioni successive. La finitura è generalmente spianata, ma in alcuni conci si nota una finitura regolarizzata, forse dovuta all'asportazione dell'intonaco.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo rossastro (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 8.85

**Altezza (c):** 9.3

**Altezza (dx):** 9.6

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 45.0

**% stratigrafia medievale:** 5.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrate

conci squadrate **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

Il prospetto non conserva aperture originarie. I conci sono di forma rettangolare, piuttosto bassi. Notevoli le ricostruzioni successive che compromettono la lettura del paramento da cui risulta comunque dubbia l'attribuzione al periodo medievale.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo rossastro (fase 1)

## **Complesso Architettonico 9**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**Sigla:** PGL

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Isolato compreso tra vicolo Zaccheo, via Aldobrandeschi, vicolo dell'Assedio.

### **Descrizione:**

Il complesso, composto da piccole case di abitazione a due piani, è posto nella zona Sud dell'abitato e degradante verso la rupe. Le facciate delle singole abitazioni prospettano principalmente sui vicoli ed ogni corpo di fabbrica ha, solitamente, due accessi di dimensioni diverse. Il complesso conserva numerose murature a vista, ma per la maggior parte si tratta di evidenze post-medievali.

### **Conservazione:**

Conserva un solo prospetto medievale, nessuna apertura originale, nessuna tipologia edilizia ricostruibile.

## **Corpo di Fabbrica 1**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 9

**Sigla:** PGL

**Foglio catastale:** 32/A

**Particella:** 988

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Edificio abitativo in vicolo Zaccheo n°25/27.

### **Descrizione:**

Edificio a pianta rettangolare con un prospetto visibile su vicolo Zaccheo appartenente ad uno dei lati corti. Conserva in facciata un paramento murario in conci squadrate di tufo. Due degli accessi attuali sono ad arco, ma post-medievali. Non si conoscono aperture di fase 1.

L'estensione del corpo di fabbrica doveva essere maggiore, infatti si osserva che la muratura si estende per uno o due conci nel prospetto dell'edificio adiacente, addossato in rottura.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 6.3

**Altezza (c):** 6.8

**Altezza (dx):** 7.1

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 50.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrate

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Le superfici sono molto erose ma, dove conservate, sembrano spianate. Il litotipo è tufo giallo.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 2**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 9

**Foglio catastale:** 32/A

**Particella:** 982-983

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 3

**Definizione:**

Edificio civile in via Aldobrandeschi.

**Descrizione:**

Edificio civile posto in via Aldobrandeschi.

La struttura presenta tre prospetti visibili, di cui solo uno conserva resti di murature medievali in conci di tufo giallo squadrate e spianate.

Si notano evidenti segni di sovrallavorazione a picconcello per far aderire l'intonaco ancora presente in alcuni punti.

Si conservano anche tracce di tre aperture appartenenti a due fasi medievali diverse.

Si registra la presenza di interventi costruttivi successivi anche per la realizzazione di nuove aperture.

**Osservazioni:**

L'edificio corrisponde oggi a due particelle catastali.

Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 11.4

**Altezza (c):** 11.6

**Altezza (dx):** 11.8

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 85.0

**% stratigrafia medievale:** 75.0

**Complessità stratigrafica:** 2  
**Restauro giunti e letti:** Parziale  
**Affidabilità:** 1  
**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrate

**Finitura:**

perfettamente spianata

### **Note:**

Il prospetto si presenta in buono stato di conservazione nonostante le tracce di rivestimento ad intonaco (del quale si conserva traccia anche nella sovravorazione dei conci a picconcello) e gli interventi ricostruttivi.

Conserva tracce di tre aperture medievali appartenenti a due fasi diverse.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **Note:**

Non conserva aperture medievali.

Compromesso e di difficile lettura per la presenza di intonaco e di aperture recenti.

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1 e 2)

### **Note:**

La finestra è compromessa dall'apertura di una seconda finestra moderna che comunque ne mantiene la luce. Sugli stipiti e sui cunei dell'arco corre una decorazione a denti di sega. L'arco non è integro. Il davanzale, oggi perduto, doveva essere costituito da un corso più basso, senza modanature in quanto attualmente non presenta sovravorazioni (come nel piano 3). Alla seconda fase medievale è forse attribuibile anche l'apposizione di una targa con cornice a denti di sega recante l'incisione "1427".

### **C:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

## **Piano 3**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **CSX:**

Fasi: 1, 2, 3, 4

Apertura: Finestra

### **CDX:**

Fasi: 1, 2, 3, 4

Apertura: Finestra

### **Note:**

Entrambe le aperture sono state sostituite da finestre moderne che non conservano la luce originaria.

Entrambe conservano parzialmente i cunei originali dell'arco sopra l'imposta, ma non è possibile definirne intradosso ed estradosso.

Il davanzale, oggi in parte compromesso, era costituito da un corso più basso non modanato in quanto non presenta tracce di sovravorazione.

# Complesso Architettonico 10

Prospetto Particolare 1

Pitigliano

## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**Sigla:** PGL

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## **Definizione:**

Isolato urbano fra via Roma, via Palermo, via Vignoli e vicolo Volturno.

## **Descrizione:**

Isolato urbano fra via Roma, via Palermo, via Vignoli e vicolo Volturno, posto nel settore centrale dell'abitato di Pitigliano. Conserva tracce di muratura medievale su un solo corpo di fabbrica (CF1).

## **Conservazione:**

Scarsa: sono presenti pesanti interventi di ricostruzione.



## **Corpo di Fabbrica 1**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10204

**CA:** 10

**Foglio catastale:** 32/B

**Particella:** 1121

**Sigla:** PGL

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo: il corpo di fabbrica si presenta pesantemente ricostruito e in gran parte obliterato da altri edifici.

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Edificio in vicolo dei Volontari.

### **Descrizione:**

Edificio in vicolo dei Volontari inglobato nell'assetto urbano che ne oblitera la maggior parte. Conserva tracce di muratura medievale nel prospetto visibile dove sembra di poter riconoscere due fasi.

### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 10.12

**Altezza (c):** 10.23

**Altezza (dx):** 10.43

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

Il prospetto conserva nella parte bassa i resti di un portale. Si notano due fasi attribuibili al periodo medievale:

Fase 1: conci in tufo giallo compatto squadriati e spianati

Fase 2: alternanza di tufo giallo compatto e poroso con zeppe rettangolari poste per verticale della stessa altezza del corso.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **MSX:**

---

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

Il portale conserva solo l'arco e l'ultimo concio dei due stipiti, abbassato in fase post-medievale (fase 3) e parzialmente intonato.

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 2)